



**“ИЛТ ГОУЛД” ХХК**

**ТӨВ АЙМГИЙН ЗААМАР СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БУМБАТ-1,  
БУМБАТ-2 НЭРТЭЙ “БАГА НАЙМГАНЫ ХӨНДИЙ”-Н АЛТНЫ  
ШОРООН ОРДЫН 2022 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ  
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН**

**/Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн дугаар: MV-020484, 019938/**

**/Аж ахуйн нэгжийн регистрийн дугаар: 5073189/**

**ХЯНАСАН:**

БОАЖЯ-ны ХБОБНУГ-ын ахлах шинжээч: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Төв аймгийн БОАЖГ-ын ахлах мэргэжилтэн: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**БИЕЛЭЛТИЙГ ТАЙЛАГНАСАН:**

“ИЛТ ГОУЛД” ХХК-ийн захирал: \_\_\_\_\_ Б.Байгалмаа

БОХАБЭА-н ажилтан : \_\_\_\_\_ Б.Ууганбат

**2022 он**

**ГАРЧИГ**

<b>БҮЛЭГ 1. 2022 ОНЫ УУЛЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА .....</b>	<b>3</b>
1.1 Ордын физик газарзүй .....	3
1.1.1 Цаг агаарын байдал .....	3
1.1.2 Уул зүй .....	3
1.2 Алтны шороон ордын ашиглалтын үйл ажиллагаа .....	4
1.2.1 Шимт хөрс хуулах ажиллагаа .....	4
1.2.2 Хөрс хуулалтын ажил .....	5
<b>БҮЛЭГ 2. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ .....</b>	<b>6</b>
2.1 Төслийн үйл ажиллагаанаас агаарын чанарт үзүүлж болзошгүй гол сөрөг нөлөөлөлийг бууруулахад авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ .....	6
2.2 Төслийн үйл ажиллагаанаас усан орчинд үзүүлж болзошгүй гол сөрөг нөлөөлөл .....	8
2.3 Төслийн үйл ажиллагаанаас газрын гадарга, хөрсөн бүрхэвч, ургамлан нөмрөгт үзүүлж болзошгүй гол сөрөг нөлөөлөлийг бууруулахад авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ .....	10
2.4 Төслийн үйл ажиллагаанаас амьтны аймагт үзүүлж болзошгүй гол сөрөг нөлөөлөлийг бууруулахад авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ .....	12
<b>БҮЛЭГ 3. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ .....</b>	<b>13</b>
3.1 Техникийн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний биелэлт .....	13
3.1.1 Техникийн нөхөн сэргээлтийн зардалын тооцоо .....	14
3.1.2 Техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлын фото зураг .....	17
3.2 Биологийн нөхөн сэргээтийн төлөвлөгөөний биелэлт .....	17
3.2. Биологийн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний биелэлт .....	19
3.3. Биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн фото зураг .....	20
<b>БҮЛЭГ 4. БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ .....</b>	<b>22</b>
<b>БҮЛЭГ 5. НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ .....</b>	<b>24</b>
<b>БҮЛЭГ 6. ТҮҮХ СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ .....</b>	<b>24</b>
<b>БҮЛЭГ 7. ОСОЛ ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ .....</b>	<b>24</b>
7.1 Химийн бодисын эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт .....	25
<b>БҮЛЭГ 8. ХОГ, ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ .....</b>	<b>25</b>
8.1. Шингэн хог хаягдал .....	27
8.2. Хатуу хог хаягдал .....	28
<b>БҮЛЭГ 9. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР, ТҮҮНИЙ ҮР ДҮНГ ТАЙЛАГНАХ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ .....</b>	<b>30</b>
9.1 Орчны тохижилт болон ногоон байгууламж .....	30
<b>БҮЛЭГ 10. АЙМАГ НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШААРДЛАГААР БИЕЛҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ .....</b>	<b>32</b>
<b>БҮЛЭГ 11. ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БИЕЛЭЛТ .....</b>	<b>32</b>
<b>БҮЛЭГ 12. ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ НӨЛӨӨЛӨЛД ӨРТӨГЧ ОРШИН СУУГЧИД, ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДАД ТАЙЛАГНАХ ХУВААРЬ .....</b>	<b>33</b>
<b>БҮЛЭГ 13. ДҮГНЭЛТ .....</b>	<b>34</b>

**ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ**

Хүснэгт №.1 Агаарын чанарт нөлөөлөх нөлөөллийн бууруулахад хийгдсэн ажил .....	7
Хүснэгт №.2 Усан орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулахад авсан арга хэмжээ .....	9
Хүснэгт №.3 Газрын гадаргад нөлөөлөх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнд хийгдсэн ажил .....	11
Хүснэгт №.4 Нөхөн сэргээлтийн зардалын тооцоо .....	14
Хүснэгт №.5 Шимт хөрсийг ачих ажлын зардал .....	15
Хүснэгт №.6 Шимт хөрсийг тээвэрлэх ажлын зардал .....	15

Хүснэгт №.7 Шимт хөрсийг бульдозероор тараах ажлын зардал .....	16
Хүснэгт №.8 Дүйцүүлэн хамгаалах талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн зардал.....	23
Хүснэгт №.9 Осол эрсдэлийн менежментийн хүрээнд хийгдсэн ажлууд .....	24
Хүснэгт №.10 Хог хаягдлыг менежментээр хийгдсэн ажилууд .....	25
Хүснэгт №.11 БО-ны менежментийн төлөвлөгөөг танилцуулсан зардал.....	32
Хүснэгт №.12 БОМТ-ний төлөвлөгөөний тайланг хэлэлцүүлсэн хуваарь.....	33
Хүснэгт №.13 БОМТ-ийн биелэлтийн зардал .....	34

## ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ

Зураг №.1 хөрс хуулалтын ажил.....	5
зураг №.2 хайлаас модны үрсэлгээ.....	6
зураг №.3 зам талбайн усалгаа.....	8
зураг №.4 хяналт шинжилгээний мэргэжилтэн агаарын шинжилгээг хийж байгаа нь.....	8
зураг №.5 бохирын болон цэврийн нуурнаас хяналт шинжилгээний мэргэжилтэн дээж авч буй нь....	9
зураг №.6 хаягдал саарал ус болон унд ахуйн усны дээжлэлт авч шинжлүүлэв .....	9
зураг №.7 унд ахуйн усны эх үүсвэрийг хамгаалж, худгийг тоолууржуулж лац тавиулсан .....	10
зураг №.8 Заамар сум тосон баг, Нумтын булаг тохижуулсан.	
зураг №.9 хяналт шинжилгээний мэргэжилтэн ургамлын судалгааг хийж буй нь .....	11
зураг №.10 агаарын тоосжилт болон орчны тохижилтонд зориулж ажилчид 100 ш мод тариалав .....	12
зураг №.11 нөхөн сэргээлтийн талбайд ажиглагдсан хайрсан далавчтаны зүйлүүд.....	12
зураг №.12 сум орон нутгийн төлөөлөлд нөхөн сэргээлтийн талбайгаа танилцуулав.....	13
зураг №.13 техникийн нөхөн сэргээлт эхэлж байх үе /дотоод овоолгоор дүүргэлтийн ажил хийгдэж байна./.....	17
зураг № 14 автогрейдер болон бульдозероор хэлбэржүүлэлтийн ажил явагдаж байна. ....	17
зураг №.15 шимт хөрсийг тараан буулгасны дараа .....	18
зураг №.16 автогрейдер, бульдозероор тэгшилж хэвгийжүүлэн биологийн нөхөн сэргээлт хийхэд бэлэн болсон талбай.....	18
зураг №. 17 бэлчээрийн олон наст ургамал царгас, шүдлэг хошоон,сибирь хүцэнгэ, соргуй согоовор, ерхөг зэрэг ургамлын үрүүдийг холив. ....	20
зураг №.18 бэлчээрийн олон наст ургамал царгас, шүдлэг хошоон,сибирь хүцэнгэ, соргуй согоовор зэрэг ургамлын үрийг гар болон үрлэгчээр тариалах ажил явагдаж байна. ....	20
зураг №.19 үрлэгчээр тарьсны дараах ургалтын үе.....	20
зураг №.20 биологийн нөхөн сэргээлт	
зураг №.21 хяналт шинжилгээний мэргэжилтэн нар ирж мониторингийн судалгааг хийв. ....	22
зураг №.22 дүйцүүлэн хамгаалах талбайн эвдрэл өртсөн үеийн дүр зураг.....	22
зураг №.23 дүйцүүлэн хамгаалах талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийсний дараа.....	23
зураг №. 24 штматериалыг битүүмжлэлтэй саванд хадгалж байгаа нь .....	25
зураг №.25 тамхи татах цэгийн ариун цэврийн байгууламжийн хажууд байгуулав.....	27
зураг № 26 засвар техникийн хэсгээс гарсан хог хаягдлыг ангилан ялгаж түүхий эд авах цэгт тушаадаг	
зураг№.27 ашигласан тос малыг дахин боловсруулах эрх бүхий байгууллагад хүлээлгэн өгч байна. ....	28
зураг №. 28 хатуу хог хаягдалыг ангилан ялгах цэг .....	28
зураг № 29 хуванцар савийг ангилан ялгаж дахин боловсруулах цэгт тушааж буй нь .....	28
зураг №.30 засвар талбайг байнга хусаж цэвэрлэдэг.....	29
зураг №.31 засвар техникийн хэсгээс гарсан хог хаягдлыг ангилан ялгаж түүхий эд авах цэгт тушаадаг.....	29
зураг №.32 зам талбайн хогоо цэвэрлэдэг	30
зураг №.33 уурхайн кемпийн тохижилт .....	31
зураг №.34 ажилчид мандлын цэцэг суулгаж орчиноо тохижуулав.....	31
зураг № 35 уурхайн кемпийн орчны тохижилт.....	31

## ХАВСРАЛТ МАТЕРИАЛУУД:

- Ордын нөхөн сэргээлтийн ажлын зураг
- Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

- Ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрөл
- Хог хаягдлын гэрээ
- Байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн 2022 оны 08 дугаар сарын болон 05 дугаар сарын тайланг нүүр болон шинжилгээний хариунуудын хуулбар хувийг хавсаргав.
- Шинжилгээний хариу.

## **БҮЛЭГ 1. 2022 ОНЫ УУЛЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА**

Төсөл хэрэгжүүлэх талбай нь Төв аймгийн Заамар сумын нутагт орших Бумбат-1, Бумбат-2 нэртэй “Бага наймганы хөндийн” алтны шороон орд юм.

Ашигт малтмал ашиглалтын MV-020484, MV-019938 тоот тусгай зөвшөөрлүүдтэй Бумбат-1, Бумбат-2 нэртэй Бага наймганы хөндий ордод алтны шороон ордод “ИЛТ ГОУЛД” ХХК 2016 оноос эхлэн одоог хүртэл ашиглалт болон нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагаа явуулж байна.

Бумбат-1, Бумбат-2 нэртэй “Бага наймганы хөндийн” алтны шороон ордыг ашиглах төслийг хэрэгжүүлэх явцад байгаль орчинд үзүүлэх болзошгүй болон голлох сөрөг нөлөөллийг тогтоож, технологийн шийдлийг зөв сонгон хэрэгжүүлэхтэй холбоотой зайлшгүй дагаж мөрдөх байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр зэргийг уурхай ашиглах техник-эдийн засгийн үндэслэл дээр үндэслэн холбогдох хууль эрхийн бичиг, норм дүрэм, стандарт, заавар журам зэргийн дагуу боловсруулсан.

2022 оны төлөвлөгөөнд ашиглалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 34-өөс 64-р шугамын хоорондох 1- В, 2-В, 3-В болон 88-аас 97-р шугамын хоорондох 17-В, 18- В, 19-В, 20-В, 21-В, 22-В, 23-В, 24-В блокуудын нийт 17,5 га талбай олборлолтонд өртөх бөгөөд 4628.7 мян.м<sup>3</sup> хөрс хуулж дунджаар 874мг/м<sup>3</sup> агуулгатай 133.74 мян.м<sup>3</sup> элс олборлон баяжуулахаар төлөвлөсөн ба техникийн нөхөн сэргээлтийг 10.0 га талбайд, биологийн нөхөн сэргээлтийг 8.0 га талбайд хийхээр төлөвлөж нийт **34 140 000** төгрөг зарцуулахаар тооцоолсон.

### **1.1 Ордын физик газарзүй**

#### **1.1.1. Цаг агаарын байдал**

Төслийн талбай нь эрс тэс уур амьсгалтай. Жилийн салхины дундаж хурд 3.5м/сек бөгөөд голчлон баруун хойноос салхилна. Хаврын улиралд салхины хурд 20 м/сек хүртэл ширүүсдэг.

Өвлийн улирлын хамгийн хүйтэн 1-р сар, агаарын дундаж температур -200 хүрдэг ба 09-р сарын сүүл 10-р сарын эхээр сэрүүсч, 03-р сараас хаврын дулаан урь орж 04-р сараас цас хайлж дуусдаг байна. Зуны улирлын хамгийн дулаан 07-р сар, дундажаар 210 хүрдэг. Жилийн дундаж хур тунадас 360 мм байх ба 85% нь зуны улиралд буудаг. Олон жилийн цэвдэгшилт байхгүй бөгөөд өвөлдөө хөрс нь 2-2.5 м-т хөлддөг байна.

Төслийн талбай нь газар зүйн хувьд Заамарын нурууны хойд тал Туул голын баруун эрэг орчмоор байрлана.

#### **1.1.2. Уул зүй**

Орд орчмын хамгийн өндөрлөг цэг нь далайн түвшнээс дээш 1815 м-т байрлах Цагаан уул, хамгийн нам дор газар нь талбайн төв хэсэгт 1040 м-т байна. Ордын харьцангуй өндөржилт нь Бага наймганы хөндийн хамгийн ойр орших өндөрлөгтэй холбож үзэхэд 150-200 метрт хэлбэлзэнэ.

#### **1.1.3. Усан сүлжээ**

Төслийн талбайн усан сүлжээ болох Туул гол түүний баруун цутгалан нь ордоос ойролцоогоор 2.7 км зайтай. Туул гол 10-р сараас 03-р сарын сүүлч хүртэл хөлддөг бөгөөд өргөн нь 30-100 м-т хүрдэг.

## 1.2 Алтны шороон ордын ашиглалтын үйл ажиллагаа

Бумбат-1, Бумбат-2 нэртэй “Бага наймганы хөндийн” ордод 2022 оны ашиглалтын үйл ажиллагаагаар 10.5 га талбай эвдрэлд орж, 31.5 мян.м3 шимт хөрс, 2235.01 мян.м3 хөрс хуулалт хийж, 19.5 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт, биологийн нөхөн сэргээлтийг 20 га талбайд хийж гүйцэтгээд байна.

Уурхайн хөрс хуулалт болон нөхөн сэргээлтийн ажилд АНУ-ын Катерпиллер үйлдвэрийн Экскаватор CAT-395 1 ширхэг, Экскаватор CAT-374 1-ширхэг, CAT-345 1 ширхэг CAT-340 1 ширхэг, БНХАУ-ын Автосамосвал HOWO-371 4 ширхэг, Автосамосвал HOWO-290 1ширхэг, Бульдозер CAT-D9R 1-ширхэг, Бульдозер CAT-D8 1 ширхэг, БНСУ-ын Утгуурт ачигч SEM 650B 4-ширхэг, Автогрейдер KOMATSU GD-755 1-ширхэг, Угаах төхөөрөмж СБ-60 /монголд үйлдвэрлэсэн/ 1-ширхэг Усны машин DAEWOO 1 ширхэг, Түлшний машин, Ажилчдын автобус-1ширхэг, , Ачааны машин 1-ширхэг зэрэг техникүүд ажилласан.

### 1.2.1. Шимт хөрс хуулах ажиллагаа

2022 онд MV-020484, /019938/ лиценз бүхий ашиглалтын талбайн хэмжээнд 25.5 мян.м3 шимт хөрс хуулсан. Шимт хөрсийг ордын бүс нутгийн онцлог, хөрсний үржил шимээс хамааруулан 0.3м-ийн зузаантайгаар хуулж, бульдозерын тусламжтайгаар тухай бүрт нь шимт хөрсний овоолго үүсгэсэн. Бумбат-1, Бумбат-2 нэртэй “Бага наймганы хөндийн” алтны шороон ордын хөрс хуулалтын ажлыг явуулахдаа бага хэмжээний талбайд хөрсний овоолгыг байгуулж, газрын хөрс эвдрэх, ургамал дарагдах зэрэг сөрөг нөлөөллийг зохих хэмжээгээр багасгаж ажилласан.

Уурхайн үйл ажиллагаа явагдаж эхлэхэд ордын ашиглалтын талбай орчмын ургамал, орчин тойрон нь ямар нэг байдлаар талхлагдлын нөлөөнд орох, овоолго хийх, уулын ажил явуулж буй техникийн хөдөлгөөний улмаас хөрс элэгдэл эвдрэлд орох зэрэг сөрөг нөлөөтэй тул шимт хөрсийг нь хуулж тусад нь овоолго үүсгэж хадгалсан. Мөн техникийн үйл ажиллагааны улмаас тоос босох, дуу чимээ, утаа хорт хий гарах, овоолгын хөрс шороо салхинд хийсэн тархах, орчин тоосжих зэрэг сөрөг нөлөөллийг багасгахын тулд зам талбайг өдөр бүр тогтмол 2-3 давтамжтай усалж чийглэдэг байсан.

Дээрх арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлснээр шимт хөрсний найрлага, үржил шим нь алдагдахгүй сайн талтай юм.

Нийт хуулах үржил шимт хөрсний хэмжээ нь:

$$V = 10.5 \text{ га} * 10^4 * 0.3 = 31.500 \text{ м}^3$$

Энд: vшх- нийт хуулах шимт хөрсний эзэлхүүн, м3

sшх- шимт хөрс хуулах талбай, га

hшх- шимт хөрс хуулах үеийн зузаан, м

### **1.2.2 Хөрс хуулалтын ажил**

2022 оны ашиглалтын үйл ажиллагаагаар 1-В, 2-В, 3-В, 17-В, 23-В, 24-В хэсэглэлүүдэд ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж 10.5 га талбай эвдрэлд орж, 31.500 мян.м<sup>3</sup> хар шороон хөрс, 2235,01 мян.м<sup>3</sup> хөрс хуулалт ажил хийж дотоод овоолгоор хоосон орон зайд дүүргэлтийн ажил хийж хэлбэржүүлэн техникийн нөхөн сэргээлтийг ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Хөрс хуулалтын ажлын явцад хоосон орон зай үүссэний дараа дотоод овоолгын ажлыг хийж эхлэсэн. Хөрс хуулалтын ажлын догол мөргөцөгийн өндөр нь ажиллах тоног төхөөрөмжийн үзүүлэлтээс шалтгаалан 7 метрээр ажилласан.

**Зураг №.1 Хөрс хуулалтын ажил**



## БҮЛЭГ 2. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

2022 онд Бумбат-1, Бумбат-2 нэртэй “Бага наймганы хөндийн” алтны шороон ордын олборлох үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх үед хөрс хуулалт, дотоод овоолго, хөрс элсний тээвэрлэлт, баяжуулалт, усан сан, бусад дэд бүтцийн барилга байгууламжуудын ашиглалтын үйл ажиллагаанаас байгаль орчны төлөв байдалд үзүүлж болох болзошгүй болон гол сөрөг нөлөөллийг товч тодорхойлов. Биологийн нөхөн сэргээлтэнд зориулж уурхай орчмоос хайлаас модны үр түүж үрсэлгээ хийж амжилттай ургаж байна. Уурхайн орчинд дасан зохицож ургасан нутгийн ургамлын үрээр плантац бэлтгэж уурхайн хаалтын нөхөн сэргээлтийн үед хэрэглэх модны нөөцийг бүрдүүлж байна

### 2.1 Төслийн үйл ажиллагаанаас агаарын чанарт үзүүлж болзошгүй гол сөрөг нөлөөлөлийг бууруулахад авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ



Зураг №.2 Хайлаас модны үрсэлгээ



Бумбат-1, Бумбат-2 нэртэй “Бага наймганы хөндийн” алтны шороон ордын 2022 оны ашиглалтын үйл ажиллагааны дагуу боловсруулсан Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгасан техник тоног төхөөрөмжүүдийг ашигласан.

Ашиглалтын үйл ажиллагаагаар уурхайн тоног төхөөрөмжүүдээс ялгарах хорт утаа болон тоосжилт үүснэ. Энэхүү хорт болон тоосжилтыг багасгахын тулд олборлолт явуулж буй талбайд дотоод овоолго, тээврийн хэрэгслийн дотоод зам талбайг тодорхой графикаар усалж чийглэж байсан.

Хөрс, хаягдлын овоолгыг ТЭЗҮ, БОНБНУТайлан, Ашиглалтын үйл ажиллагаа, Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө зэрэгт төлөвлөж тусгасан газар байрлуулж, шороон замыг аль болохоор усалгаа чийг хэрэглэн нягтаршуулж, уурхайн дүрэм журмын дагуу олон салаа зам гаргахгүйгээр, замын тэмдэг тэмдэглэгээг сайжруулан байрлуулж, автомашин тээврийн хэрэгслийн хурданд хязгаарлалт хийж ажилласан.

Уурхайн замын тоосыг бууруулах үүднээс хайрга асгаж, замын суларсан шороог автогрейдерээр хусаж, усаар тогтмол усалж тоосыг дарж багасгах арга хэмжээ авч ажиллаж байсан.

Хөдөлгүүрт техникийн засвар үйлчилгээ, тохируулгыг тогтсон хуваарийн дагуу байнга үзлэг хийж, хүнд даацын машин механизмын дотоод шаталтат хөдөлгүүрийн янданд шүүлтүүр тавьж, жил бүрийн техникийн үзлэгээр утаан дахь хорт хийн агууламжийг хянуулж, моторын үйлчилгээг цаг тухай бүрд нь хийж багасгах арга хэмжээг авч ажиллаа.

**Агаарын чанарт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ  
2022 онд агаарын чанарт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулахад хийгдсэн ажил**

**Хүснэгт №.1 Агаарын чанарт нөлөөлөх нөлөөллийн бууруулахад хийгдсэн ажил**

№	Хийгдсэн ажил	Хариуцах эзэн	Жилийн төлөвлөгөө
1	Уурхайн тоног төхөөрөмж, авто тээврийн хэрэгслээс үүсэх хорт хийн ялгарлыг бууруулахын тулд ашиглагдаж байгаа тээврийн хэрэгсэлд утааны шүүлтүүрүүдийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж, тос, маслыг тогтоосон хугацаанд нь сольсон болно.	Уулын инженер	250 мот/цаг тутам тээврийн хэрэгслийн моторын үйлчилгээг хийдэг.
2	Агаарын тоосжилтыг бууруулах зорилгоор дотоод тээврийн замыг тогтмол усалсан.		Үйлдвэрлэлтийн зардалд туссан.
3	Мөн агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийг тогтоох, бууруулахын тулд хяналт шинжилгээг тогтмол хэрэгжүүлсэн.	Уурхайн дарга	Хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт тусгасан байгаа.





Зураг №.3 Зам талбайн усалгаа



Зураг №.4 Хяналт шинжилгээний мэргэжилтэн агаарын шинжилгээг хийж байгаа нь

## 2.2 Төслийн үйл ажиллагаанаас усан орчинд үзүүлж болзошгүй гол сөрөг нөлөөлөл

Бумбат-1, Бумбат-2 нэртэй “Бага наймганы хөндийн” алтны шороон ордоос урд онуудад ашиглалтын үйл ажиллагааг явуулсан талбайд шүүрлийн ус гараагүй болно.

Бумбат-1, Бумбат-2 нэртэй “Бага наймганы хөндийн” алтны шороон орд нь усны нөөцгүй, элс угаан баяжуулах үйлдвэр байгуулах нөхцөл муутай тул зэргэлдээ орших MV-004412 тоот тусгай зөвшөөрөлтэй "Ар наймган"-ы алтны шороон ордын талбайд байрлах баяжуулах үйлдвэр, үүсмэл нуурыг ашиглан үйл ажиллагаа явуулахаар ТЭЗҮ, БОНБНҮ-ний тайлан зэрэгт тусгасан байдаг.

**Усан орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, урьдчилан сэргийлж авч хэрэгжүүлсэн ажил.**

**Хүснэгт №.2 Усан орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулахад авсан арга хэмжээ**

Д.д	Хийгдсэн ажил	Хариуцах эзэн	Шалгуур үзүүлэлт
1	Сав газартайгаа ус ашиглах гэрээгээ байгуулан, төлбөр төлсөн.	Компанийн захирал	Уурхайн ашиглалт эхлэхээс өмнө хийсэн. Төлбөрийг төлсөн.
2	Хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн дагуу шинжилгээ хийлгэсэн.	Байгаль орчны мэргэжилтэн	2022 оны 05, 08 сард хяналт шинжилгээ хийлгэсэн болно.
3	Уурхайн технологийн усны хэрэглээг хянах зорилгоор баталгаат тоолуурт хяналт тавьж ажилладаг.	Байгаль орчны мэргэжилтэн	Тоолуурын заалт бүрэн бүтэн байдалд тогтмол хяналт тавьж ажилладаг.
4	Сум орон нутагт булаг шанд хамгаалах ажлын хүрээнд Нумтын булгыг тохижуулах ажлыг хийж гүйцэтгэв.	БОХАБЭА хариуцсан ажилтан	Булаг шандыг хамгаалж 1.4 м-ийн өндөртэй, 3м-ийн урттай 22 ширхэг хашаагаар тойруулж хашаа барив.

2022 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний дагуу орчны хяналт шинжилгээг 05, 08 сард 2 удаа хийлгэж технологийн цэвэр болон бохирын нуур, унд ахуйн худаг зэрэгээс усны дээж авч шинжилгээ хийлгэсэн. Стандартаас давсан үзүүлэлт байхгүй. Усны химийн шинжилгээ болон орчны хяналт шинжилгээний тайлангуудыг хавсаргав.



**Зураг №.5 Хаягдал саарал ус болон унд ахуйн усны дээжлэлт авч шинжлүүлэв.**



**Зураг №.6 Бохирын болон цэврийн нуурнаас хяналт шинжилгээний мэргэжилтэн дээж авч буй нь**



Зураг №7 Унд ахуйн усны эх үүсвэрийг хамгаалсан, хяналтын тоолуурт тогтмол хяналт тавьж ажилладаг.



Зураг 8. Тосон баг Нумтын булаг тохижуулсан.

### 2.3. Төслийн үйл ажиллагаанаас газрын гадарга, хөрсөн бүрхэвч, ургамлан нөмрөгт үзүүлж болзошгүй гол сөрөг нөлөөлөлийг бууруулахад авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

2022 онд Бумбат-1, Бумбат-2 нэртэй “Бага наймганы хөндийн” алтны шороон ордод ашиглалтын үйл ажиллагаагаар 10.5 га талбай эвдрэлд орж 19.5 га талбайд техник 20 га талбайд биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийж, Төв аймгийн БОГ-ын нөхөн сэргээлт хүлээн авах комисст хүлээлгэн өгсөн.

**Газрын гадарга, хөрсөн бүрхэвч, ургамлан нөмрөгт үзүүлж болзошгүй гол сөрөг нөлөөллийг бууруулахад хийгдсэн ажлууд.**

**Хүснэгт №.3 Газрын гадаргад нөлөөлөх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнд хийгдсэн ажил**

Д.д	Хийгдсэн ажил	Хариуцах эзэн	Зардал сая.төг	Шалгуур үзүүлэлт
1	Газар эзэмших гэрээгээ Заамар сумын засаг даргатай байгуулах төлбөрөө төлсөн.	Компанийн захирал	Үйлдвэрийн зардалд оруулав.	Газрын гэрээ хийгдэж гэрчилгээ авсан. Газрын төлбөр төлсөн.
2	Нөхөн сэргээлтийн хаалт хийхэд зориулж 200 орчим хайлаас модыг амжилттай үрслүүлэн ажиллаж байна.	Байгаль орчны мэргэжилтэн	1.5	-
3	Орчны тохижилтонд зориулж чацаргана-3000, Хайлаас мод -1000ш тарьсан.	Байгаль орчны мэргэжилтэн	10.0	Усалгаа хийж, ургалтын байдалд хяналт тавьж ажиллаж байна.
4	Ургамлын талхагдал болон хөрсний доройтолоос хамгаалж явган хүний замыг байгальн чулуугаар хийсэн байдаг. Мөн ажилчдаар ойр орчмын зэрлэг ургамлыг түүлгэн ургамын зүйлийг хамгаалдаг.	Байгаль орчны мэргэжилтэн	-	Ажилчдыг тогтмол зассан замаар явахыг шаарддаг, мөн байгаль хамгаалах өдөр болон мод тарих өдрүүдэд мод тарих хог түүлгэх болон зэрлэг ургамлыг зулгаах бүх нийтийн ажлыг зохион байгуулдаг.
5	Засварын газраас өөр газарт тос масло асгарсан тохиолдолд асгарсан хэсгийг элс асгаж саармагжуулан бохирдсон хөрсийг авч хог хаягдал руу ачуулсан.	Байгаль орчны мэргэжилтэн	0.5	Тогтмол хяналт тавьж болзошгүй эрсдэл гаргахгүй байх арга хэмжээ авч, сургалт явуулж, сурталчилж, тэмдэг тэмдэглэгээ байрлуулж ажилласан.
6	Уурхай болон биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайд ургалтын байдлын талаарх судалгааг хийлгэв.	Байгаль орчны мэргэжилтэн	1.0	Ургамалжуулалтын талаарх мэргэжлийн заавар зөвлөгөө авч ажиллав.
<b>Нийт зардал сая.төг</b>			<b>13.0</b>	



**Зураг №.9 Хяналт шинжилгээний мэргэжилтэн ургамлын судалгааг хийж буй нь**



**Зураг №10 Агаарын тоосжилт болон орчны тохижилтонд зориулж ажилчид, чацаргана 3000ш, хайлаас 1000 ш мод тариалав**

#### **2.4. Төслийн үйл ажиллагаанаас амьтны аймагт үзүүлж болзошгүй гол сөрөг нөлөөлөлийг бууруулахад авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ**

Заамар сумын нутаг дэвсгэрийн ихэнх хэсгийг эзлэн орших Заамарын нуруу нь Их Хэнтийн нурууны үргэлжлэл бөгөөд хус, улиас, хар модон ойтой хангай хэнтийн бүсэд оршино. Тус бүс нутагт саарал чоно, халиу буга, үнэг, хярс, цагаан зээр, бор гөрөөс, тарвага зэрэг олон төрлийн амьтад нутагшина. Эдгээр амьтадыг хамгаалах ажлын хүрээнд хууль бус агнуур хийх, амьтны үр зулзага, үүр өндгийг сүйтгэх зэрэг зөрчлийг гаргуулахгүй байх нөхцөлийг хангаж ажиллаж байна.

Хяналт шинжлгээний мэргэжилтэнгийн дүгнэлтээр нөхөн сэргээлт хийснээр ургамлын төрөл зүйл нэмэгдэж байгаа нь ажиглагдсан бөгөөд үүнийгээ дагаад ургамалаар хооллодог шавьж болон хөхтөн амьтан ажиглагдах болсон байна. Цаашид амьтны судалгааг тууштай хийлгэж байх нь зүйтэй гэсэн зөвлөмжийг өгсөн. Ажилчдад болон орон нутгийн иргэдэд амьтан, ургамал, байгаль орчны тухай сургалт, сурталчилгааг тогтмол явуулж ажиллаа.



**Зураг №.11 Нөхөн сэргээлтийн талбайд ажиглагдсан хайрсан далавчтаны зүйлүүд**

### БҮЛЭГ 3. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

2022 онд хэрэгжүүлсэн нөхөн сэргээлтийн ажлыг Ашигт малтмалын тухай, Байгаль орчны тухай, Газрын хэвлийн тухай зэрэг уул уурхайн салбарт хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль, холбогдох дүрэм журам, стандартуудыг баримталж ашиглалтын үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

2022.10.07-нд Аймгийн байгаль орчны нөхөн сэргээлт хүлээн авах комисс-д нөхөн сэргээлтийн ажлаа шалгуулж, хүлээлгэн өгөв.



**Зураг №.12 Төв аймаг БОГ-ын нөхөн сэргээлт хүлээн авах комисс-д талбайгаа хүлээлгэн өгөв.**

#### **3.1. Техникийн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний биелэлт.**

Бумбат-1, Бумбат-2 нэртэй “Бага наймганы хөндийн” алтны шороон ордод 2022 оны ашиглалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаагаа явуулсан.

2022 онд MV-020484,/019938/ ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд ашиглалтын үйл ажиллагааг явуулсан бөгөөд 19.50 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байна.

Уурхайн техникийн нөхөн сэргээлтийг Ашигт малтмалын тухай, Байгаль орчны тухай хууль, Газрын хэвлийн тухай хууль болон уул уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт MNS5917:2008 стандарт зэргийг хангаж, түүнд нийцүүлэн хийхийг зорьж ажилласан.

Хөрс хуулалтыг гадаад болон дотоод овоолгоор хийсэн болно. Техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайг биологийн нөхөн сэргээлт хийх бэлтгэл хангаж 19.50 га талбайг 58.500 мян.м<sup>3</sup> хар шороон хөрсөөр хучилт хийсэн.

Техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг дотоод овоолгоор дүүргэлтийн ажлыг хийж үүний дарааг бульдозер болон автогрейдер хослолоор хөрсийг нягтаршуулах хэвгийжүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.

### 3.1.1 Техникийн нөхөн сэргээлтийн зардалын тооцоо

#### Ашиглагдсан орон зай, үхаш болон овоолгын гадаргуу хэвгийжүүлэн тэгшлэх

#### Хүснэгт №.4 Нөхөн сэргээлтийн зардалын тооцоо

Зардлын нэр	Томьёо	Тайлбар, бодолт
Хэлбэржүүлэлт хийх ажлын хэмжээ	$\sum Vi = S_i \cdot h \cdot k_c$	$\sum Vi = 19.50 \cdot 10\,000 \cdot 0.3 \cdot 1.3 = 76050 \text{ м}^3$
Ашиглалтын бүтээл, м <sup>3</sup> /цаг	$Q = 3600 \cdot V \cdot K_{эн} \cdot K_{ца} / t_M \cdot K_C$ v-бульдозерийн түрэх призмийн эзэлхүүн K <sub>эн</sub> - гадаргын налуу тооцох коэффициент K <sub>ца</sub> -цаг ашиглалтын коэффициент t <sub>M</sub> -мөчлөгийн хугацаа K <sub>C</sub> -сийрэгжилтийн коэффициент	$Q = 3600 \cdot 16 \cdot 1.25 \cdot 0.9 / 2 \cdot 60 \cdot 1.3 = 702 \text{ м}^3/\text{цаг}$
Мөчлөгийн хугацаа	$t_m = t_{ач} + t_{ач.я} + t_б + t_{х.я}$ t <sub>ач</sub> - ачих хугацаа t <sub>ач.я</sub> - ачаатай явах хугацаа t <sub>б</sub> - тараах хугацаа t <sub>х.я</sub> -хоосон явах хугацаа	$t_m = 1 + 0 + 0 + 1 = 2$
Нийт ажиллах цаг	$T = Vi / Q \cdot K_{ца}$ K <sub>ца</sub> -цаг ашиглалтын коэффициент	$T = 76050 / 702 \cdot 0.9 = 120.37 \text{ цаг}$
Түлш, ШТМ-ын зардал	$C_{дт} = T \cdot T_ц \cdot 1.15 \cdot P_{дт}$ T <sub>ц</sub> - цагт зарцуулах түлшний норм P <sub>дт</sub> -1л түлшний үнэ	$C_{дт} = 120.37 \cdot 50 \cdot 3530 = 21\,245\,305 \text{ мян.төг}$
Сэлбэг	$C_{сэ} = XO_{бульд} \cdot K \cdot T / T_k$ XO <sub>бульд</sub> - бульдозерийн үнэ K- сэлбэг тооцох хувь хэмжээ 1% T <sub>k</sub> -жилд ажиллах нийт хугацаа	$C_{сэ} = 1021000.0 \cdot 0.001 \cdot 120.37 / 2400 = 51.207 \text{ мян.төг}$
Элэгдэлийн зардал	$C_{эхш} = XO_{бульд} \cdot H_э \cdot T / T_k$ H <sub>э</sub> -ЭХШ-ийн норм 10%	$C_{эхш} = 1021000 \cdot 0.01 \cdot 120.37 / 2400 = 512.07 \text{ мян.төг}$
Нийт зардал	<b><math>C_{нийт} = 21\,245\,305 + 51.207 + 512.07 = 21\,245\,868 \text{ мян төг}</math></b>	
1м <sup>3</sup> хэлбэржүүлсэн хөрсний өртөг зардал төгрөг	эзэлхүүн: $V_{хөрс.хуу} = C_{нийт} / V_{шх}$	$V_{хөрс.хуу} = 21\,245\,868 / 76050 = 279.36 \text{ мян.төг буюу } 279.36 \text{ төг/м}^3$

Техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн 19.50 га талбайн овоолгын гадаргууг хэвгийжүүлэх **76050.0м<sup>3</sup>** эзэлхүүн сийрэгжсэн хөрсийг хэвгийжүүлэн тэгшлэх үеийн зардлын дүн **21 245 868** төгрөг болж байна.

**Шимт хөрс ачих, тээвэрлэх болон тараах ажиллагаа**

2022 онд Биологийн нөхөөн сэргээлтийн тарилт хийхэд бэлтгэж, техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн 20 га талбайг шимт хөрсөөр хучих үеийн ажлын зардал.

**Шимт хөрсийг ачих ажлын зардал**

**Хүснэгт №.5 Шимт хөрсийг ачих ажлын зардал**

Үзүүлэлтийн нэр	Товч нэр	Дүн/мян.төг/	Томьёо
Шимт хөрсийг тээврийн хэрэгсэлд ачих ажлын зардал. /мян.төг/	Зач	<b>11 799.0</b>	Зач = $V_{\text{шх}} * (a_{\text{э}} + a_{\text{э}})$ , төг
Тээврийн хэрэгсэлд ачих шимт хөрсний үеийн эзэлхүүн, м <sup>3</sup>	$V_{\text{шх}}$	51 300	
Хадгаллалгүйгээр шууд ачих зардал ба түр овоолгоос ачих зардал, төг/м <sup>3</sup>	Аэ	230	
1м <sup>3</sup> шимт хөрс ачих ажлын өөрийн өртөг	эзэлхүүн: $V_{\text{хөрс.ач}} = Z_{\text{ач}} / V_{\text{шх}}$	$V_{\text{хөрс.ач}} = 11\,799.0 / 51\,300 = 0.23$ мян.төг буюу 230 төг/м <sup>3</sup>	

**Шимт хөрсийг тээвэрлэх ажлын зардал**

**Хүснэгт №.6 Шимт хөрсийг тээвэрлэх ажлын зардал**

Үзүүлэлтийн нэр	Товч нэр	Дүн/мян.төг	Томьёо
Хөрс чулуулгийн нягт, т/м <sup>3</sup>	Ү	1.5	Зтээв = $\sum V_i * \gamma * a_{\text{тээв}} * L$ төг
Тээвэрлэлтийн зардал төг/тн-км	Атээв	400	
Тээвэрлэлтийн зай, км	L	0.8	
Эдэлбэр газрын / i / дугаартай хэсгээс тээвэрлэх хөрсний үеийн эзэлхүүн, м <sup>3</sup>	$V_i$	51 300	
Шимт хөрсийг тээвэрлэх ажлын зардал /мян.төг/	Зтээв	<b>24 624.0</b>	



**Шимт хөрсийг бульдозероор тараах ажлын зардал**

**Хүснэгт №.7 Шимт хөрсийг бульдозероор тараах ажлын зардал**

Зардлын нэр	Томьёо	Тайлбар, бодолт
Шимт хөрс тараах ажлын хэмжээ	$\sum V_i = S_i \cdot h \cdot k_c$	$\sum V_i = 20 \cdot 10\,000 \cdot 0.3 \cdot 1.3 = 78000$
Ашиглалтын бүтээл, м <sup>3</sup> /цаг	$Q = 3600 \cdot V \cdot K_{zn} \cdot K_{ца} / t_M \cdot K_c$ v-бульдозерийн түрэх призмийн эзэлхүүн K <sub>zn</sub> - гадаргын налуу тооцох коэффициент K <sub>ца</sub> -цаг ашиглалтын коэффициент t <sub>M</sub> -мөчлөгийн хугацаа K <sub>c</sub> -сийрэгжилтийн коэффициент	$Q = 3600 \cdot 16 \cdot 1.25 \cdot 0.9 / 2 \cdot 60 \cdot 1.3 = 702 \text{ м}^3/\text{цаг}$
Мөчлөгийн хугацаа	$t_m = t_{ач} + t_{ач.я} + t_б + t_{х.я}$ t <sub>ач</sub> -ачих хугацаа t <sub>ач.я</sub> -ачаатай явах хугацаа t <sub>б</sub> -тараах хугацаа t <sub>х.я</sub> -хоосон явах хугацаа	$t_m = 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 = 2$
Нийт ажиллах цаг	$T = V_i / Q \cdot K_{ца}$ цаг ашиглалтын коэффициент K <sub>ца</sub> -	$T = 78000 / 702 \cdot 0.9 = 123.4 \text{ цаг}$
Түлш, ШТМ-ын зардал	$C_{дт} = T \cdot T_{зц} \cdot 1.15 \cdot P_{дт}$ цагт зарцуулах түлшний норм P <sub>дт</sub> -1л түлшний үнэ	T <sub>зц</sub> - $C_{дт} = 123.4 \cdot 50 \cdot 3530 = 21\,780\,100 \text{ мян.төг}$
Сэлбэг	$C_{сэ} = X_{Обульд} \cdot K \cdot T / T_k$ бульдозерийн үнэ тооцох хувь хэмжээ 1% T <sub>k</sub> -жилд ажиллах нийт хугацаа	X <sub>Обульд</sub> - K-сэлбэг $C_{сэ} = 1021000 \cdot 0.0010 \cdot 123.4 / 2400 = 52.5 \text{ мян.төг}$
Элэгдэлийн зардал	$C_{эхш} = X_{Обульд} \cdot H_3 \cdot T / T_k$ ЭХШ-ийн норм 10%	H <sub>3</sub> - $C_{эхш} = 1021000 \cdot 0.01 \cdot 123.4 / 2400 = 525 \text{ мян.төг}$
Нийт зардал	$C_{нийт} = 21780100 + 52.5 + 525 = 21\,780\,677.5 \text{ мян.төг}$	
1м <sup>3</sup> шимт хөрс тараах ажлын өөрийн өртөг	эзэлхүүн: $V_{хөрс.тар} = C_{нийт} / V_{шх}$	$V_{хөрс.хуу} = 21780677.5 / 78000 = 279.2 \text{ мян.төг буюу } 279.2 \text{ төг/м}^3$

Шимт хөрсийг ачиж, тээвэрлэн тараах үеийн зардлын дүн:

**Нийт: 21780677.5 + 230 + 24624.0 = 21 805 531.5 мян.төгрөг болж байна.**

**Нийт техникийн нөхөн сэргээлтийн ажилд:**

Ашиглагдсан орон зай, ухаш болон овоолгын гадаргуу хэвгийжүүлэн тэгшлэх зардал Шимт хөрсийг ачиж, тээвэрлэн тараах үеийн зардал

**Нийт: 21 805 531.5 + 21 245 868 = 43 051 399.5 мян.төгрөг**

### 3.1.2. Техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлын фото зураг



**Зураг №.13 Техникийн нөхөн сэргээлт эхэлж байх үе /дотоод овоолгоор дүүргэлтийн ажил хийгдэж байна./**



**Зураг № 14 Автогрейдер болон булдозероор хэлбэржүүлэлтийн ажил явагдаж байна.**



**Зураг №.15 Шимт хөрсийг тараан буулгасны дараа**



**Зураг №.16 Автогрейдер, Бульдозероор тэгшилж хэвгийжүүлэн биологийн нөхөн сэргээлт хийхэд бэлэн болсон талбай.**

### 3.2. Биологийн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний биелэлт

Уул уурхайн нөхөн сэргээлт буюу Биологийн нөхөн сэргээлтийг хийхдээ Монгол Улсад мөрдөгдөж байгаа “Эвдэрсэн газрыг ургамалжуулах техникийн ерөнхий шаардлага” MNS 5918:2008 стандарт болон бусад холбогдох хууль, журам, стандартуудыг баримтлан хийж гүйцэтгэж байна.

2022 онд биологийн нөхөн сэргээлтийг нийт 20 га талбайд хийж гүйцэтгэн ургамалжуулсан.

Биологийн нөхөн сэргээлтэнд буурцагт болон үет (Сибирь хүцэнгэ, Царгас, Соргүй согоовор, Шүдлэг хошоон, Ерхөг, Судан) зэрэг бэлчээрийн олон наст ургамалуудын үрийг уул уурхайн нөхөн сэргээлтэд тариалах үрийн норм, стандартын дагуу тариалж, ургуулаад байна.

Биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн болон ургалтын үе шат харуулсан фото зургийг хавсралт хэсгээс үзнэ үү.

#### Биологийн нөхөн сэргээлтийн зардал

$$Z_{ур} = S_{НС} * N_{ур} * P_{ур} + Z_{ц} * T * N + Z_{ТЕХ}$$

Тайлбар, бодолт

$Z_{ур}$  - Олон наст ургамалын үрээр ургамалжуулах ажлын зардал,

$S_{НС}$  - Биологийн нөхөн сэргээлт хийх нийт талбай, га,

$N_{ур}$  - 1.0 га талбайд шаардлагатай ургамалын үрийн норм, кг,

$P_{ур}$  - 1.0 кг ургамалын үрийн зах зээлийн үнэ, төг,

$Z_{ц}$  - 1 ажилчны нэгж хугацааны цалин, мян.төг,

$T$  - Ургамалжуулах ажлыг хийж гүйцэтгэх хугацаа, хоног,

$N$  - Ургамалжуулах ажилд ажиллах хүний тоо,

$Z_{ТЕХ}$  - Техникийн зардал, мян.төг

$$Z_{ур} = S_{НС} * N_{ур} * P_{ур} + Z_{ц} * T * N + Z_{ТЕХ} = 20 * 90 * 16.0 + 80.0 * 2 * 2 + 1200.0 = 28800000 + 320000 + 1200000 = 30\ 320\ 000 \text{ мян.төг}$$

**Биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн зардлын дүн : 30 320 000 мян.төгрөг болсон.**

### 3.3. Биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн фото зураг



**Зураг №. 17** Бэлчээрийн олон наст ургамал царгас, шүдлэг хошоон,сибирь хүцэнгэ, соргүй согоовор, ерхөг зэрэг ургамлын үрүүдийг холив.



**Зураг №18** Бэлчээрийн олон наст ургамал царгас, шүдлэг хошоон,сибирь хүцэнгэ, соргүй согоовор зэрэг ургамлын үрийг гар болон үрлэгчээр тариалах ажил явагдаж байна.



Зураг №19. Үрлэгчээр тарьсны дараах ургалтын үеийн зураг



Зураг 20. Биологийн нөхөн сэргээлт хийснээс хойш 50 хоногийн дараа

"Газарчандмань" ХХК-тай тогтмол хамтран ажиллаж мониторингийн судалгаа хийлгэж, байгаль орчны мэргэжлийн зөвлөгөө авч ажиллаж байна.

Биологийн нөхөн сэргээлтэнд тариалсан буурцагт болон үет (Сибирь хүцэнгэ, Царгас, Соргүй согоовор, Шүдлэг хошоон, Судан) зэрэг бэлчээрийн олон наст ургамалуудын ургалтын хувь 70-90%-тай байна.



**Зураг №.21** Хяналт шинжилгээний мэргэжилтэн нар ирж мониторингийн судалгааг хийв.

#### **БҮЛЭГ 4. БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ**

Бумбат-1 , Бумбат-2 нэртэй "Бага наймган хөндийн"-ы алтны шороон ордын 2022 оны Байгаль Орчны Менежментийн төлөвлөгөөнд дүйцүүлэн хамгаалахаар Заамар сумын байгаль орчны хариуцсан улсын байцаагчийн зөвлөсөний дагуу 5 га техникийн нөхөн сэргээлтийн ажил төлөвлөсөн. Төв аймгаас зөвшөөрөл авч техникийн нөхөн сэргээлт хийх газрыг заалгаж Төв аймгийн Заамар сум Хайлааст багийн нутагт байрлах 5 га /нинжа нарын ухаж эвдрэлд оруулсан/ газарт техникийн нөхөн сэргээлтийг хийсэн.



**Зураг №.22** Дүйцүүлэн хамгаалах талбайн эвдрэл өртсөн үеийн дүр зураг



**Зураг №.19 Дүйцүүлэн хамгаалах талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийсний дараа**

Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгасан тус газарт техникийн нөхөн сэргээлтийг бульдозер, экскаватор техникийн хослолоор хийгдсэн бөгөөд ухагдсан газрыг нөхөн дүүргэх овоолсон хөрсийг тараах зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Уг техникийн нөхөн сэргээлтийн зардлыг аргачлалын дагуу тооцоолон гаргалаа.

**Ашиглагдсан орон зай, ухаш болон овоолгын гадаргуу хэвгийжүүлэн тэгшлэх.**

**Хүснэгт №.8 Дүйцүүлэн хамгаалах талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн зардал**

Зардлын нэр	Томьёо	Тайлбар, бодолт
Хэлбэржүүлэлт хийх ажлын хэмжээ	$\sum V_i = S_i \cdot h \cdot k_c$	$\sum V_i = 5 \cdot 10\,000 \cdot 0.5 \cdot 1.3 = 32\,500 \text{ м}^3$
Нийт ажиллах цаг	$T = V_i / Q \cdot K_{ца}$ K <sub>ца</sub> -цаг ашиглалтын коэффициент	$T = 32\,500 / 702 \cdot 0.9 = 51.4 \text{ цаг}$
Түлш, ШТМ-ын зардал	$C_{дт} = T \cdot T_{зц} \cdot 1.15 \cdot P_{дт}$ T <sub>зц</sub> -цагт зарцуулах түлшний норм P <sub>дт</sub> -1л түлшний үнэ	$C_{дт} = 51.4 \cdot 50 \cdot 3530 = 9\,072\,100 \text{ мян.төг}$
Сэлбэг	$C_{сз} = X_{О_{бульд}} \cdot K \cdot T / T_k$ X <sub>О<sub>бульд</sub></sub> -бульдозерийн үнэ K-сэлбэг тооцох хувь хэмжээ 1% T <sub>к</sub> -жилд ажиллах нийт хугацаа	$C_{сз} = 1021000.0 \cdot 0.001 \cdot 51.4 / 120 = 4.3 \text{ мян.төг}$
Цалингийн зардал	$C_{ц} = T \cdot Ц_{ц}$ C <sub>ц</sub> -Цалингийн нийт зардал Ц <sub>ц</sub> -Машинист, жолоочийн, цагийн тарифт, цалин, мян.төг	$C_{ц} = 51.4 \cdot 11500 = 591\,100 \text{ мян.төг}$
Нийт зардал	$C_{нийт} = 9072100 + 591100 + 4.3 = 9\,663\,204.3 \text{ мян төг}$	



1м <sup>3</sup> хэлбэржүүлсэн хөрсний өртөг зардал төгрөг	ЭЗЭЛХҮҮН: $V_{\text{хөрс.хуу}} = C_{\text{нийт}}/V_{\text{шх}}$	$V_{\text{хөрс.хуу}} = 9663204.3 / 32500 = 297.3$ мян.төг
---	---	---

Техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн 5 га талбайн гадаргууг хэвгийжүүлэх **32500 м<sup>3</sup>** эзэлхүүн хөрсийг сийрэгжүүлэн хэвгийжүүлэн тэгшлэх үеийн зардлын дүн **9 663 204.3** төгрөг болж байна.

### БҮЛЭГ 5. НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Бумбат-1, Бумбат-2 нэртэй “Бага наймганы хөндийн” алтны шороон ордын 2022 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд нүүлгэн шилжүүлэх болон нөхөн олговор олгох талаар тусгагдаагүй болно. Энэ үйл ажиллагааны жил нүүлгэн шилжүүлэх болон нөхөн олговор олголт хийгдээгүй болно.

### БҮЛЭГ 6. ТҮҮХ СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Бумбат-1, Бумбат-2 нэртэй “Бага наймганы хөндийн” алтны шороон ордод 2022 оны үйл ажиллагааны явцад түүх соёл, шинжлэх ухааны дурсгалт зүйлс, археологи, палеонтологи зэрэг дурсгалт зүйлс илрээгүй болно.

### БҮЛЭГ 7. ОСОЛ ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2022 онд байгаль орчинд үзүүлсэн сөрөг нөлөөлөл болон учруулсан хохирол осол эрсдэлгүй ажилласан. Хаягдал тос болон тос шатахуун асгаралтын үед авах арга хэмжээний талаар, хог хаягдлыг ангилан ялгах, галын аюулын талаар, хэрхэн галыг унтраах зэрэг сургалтийг, мөн Ковидын үед халдвар хамгаалалтын дэглэмийг сахих, халдварт өвчний үед зохион байгуулав. Сөрөг нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй үйл ажиллагаа бүрт хяналт тавьж ажиллаа.

Хүснэгт №.9 Осол эрсдэлийн менежментийн хүрээнд хийгдсэн ажлууд

№	Болзошгүй аюул, осол, сөрөг нөлөөлөл	Урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар, хэмжээ	Тоо хэмжээ	Нэгжийн зардал, мян. төг	Нийт зардал, мян.төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа ба давтамж	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг
1	Тос гоожилт асгаралт нэвчилт гарах үед	Тос шатахуун асгаралтын үед авах яаралтай арга хэмжээний талаар ажилчидад сургалт орох, асгаратын иж бүрдлийг бэлэн байлгах	Ар наймганы уурхайн ажилчид	2	2	400.0	05,10 сард	ХАБЭА Дүрэм болон байгаль орчны журам баримтална
2	Галын аюулгүй байдал, гал гарсан үед авах арга хэмжээ	Галын аюулгүй байдал, гал гарсан үед хорыг хэрхэн зөв ашиглах талаар сургалт, галын	Ар наймганы уурхайн ажилчид	2	2	500.0	05,10 сард	ХАБЭА Дүрэм болон байгаль орчны журам баримтална

		бүлэг хувцас хэрэгслээр хангах						
3	Халдварт өвчин	Ковидын үед баримтлах журам, хамгаалах хэрэгслээр хангах	Ар наймганы уурхайн ажилчид	2	2	1000.0	05,10 сард	Ковидын дүрэм журам баримтлах
	<b>Нийт</b>					<b>1900.0</b>		

### 7.1 Химийн бодисын эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт

Хөрсийг химийн бодисоор бохирдуулах, шатах тослох материалыг ил задгай асгахгүй байх зэрэгт анхаарч ажилласан. Шатах тослох материал хадгалах, засвар хийх талбайг үер, галын аюулд өртөхөөргүй газарт сонгон байрлуулж, санамсаргүй тохиолдлоор асгарахаас урьдчилан сэргийлж элс хайргаар хучилт хийж, тусгай тэмдэг тэмдэглэгээг байрлуулсан.

Мөн нефтийн бүтээгдэхүүн нь органик нэгдлүүдийн нийлмэл бөгөөд хөрсөнд нэвчсэн тохиолдолд түүний гүнд ихээхэн хэмжээний бохирдлыг бий болгон удаан хугацаагаар хадгалагддаг онцлогтой. Ингэж бохирдсон хөрсийг хуулан авч тусгаарлагч гадаргуу дээр овоолон 18-20%-ийн хлораминий уусмалаар бороожуулан ариутгаж эсхүл бууц хольж асган саармагжуулалт хийнэ.



Зураг №. 24 ШТМатериалыг битүүмжлэлтэй саванд хадгалж байгаа нь

Бумбат-1, Бумбат-2 нэртэй “Бага наймганы хөндийн” алтны шороон ордын алт агуулсан баяжмалыг олборлон баяжуулахад усаар угаан хүндийн хүчний буюу гравитацийн аргаар баяжуулдаг учир ямар нэгэн химийн бодис хэрэглэх шаардлагагүй болно.

### БҮЛЭГ 8. ХОГ, ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Тус уурхайн үйл ажиллагаанаас технологийн болон ахуйн хэрэгцээний хаягдал гарсан. Ахуйн шингэн болон хатуу хог хаягдлыг ялган ангилж Заамар сумын Хайлааст багын хогийн цэгт хаяж байсан.

#### Хүснэгт №.10 Хог хаягдлыг менежментээр хийгдсэн ажлууд

Д.д	Хог хаягдлын талаар хийгдсэн ажлууд	Хариуцах эзэн	Шалгуур үзүүлэлт
1	Ахуйн шингэн болон хатуу хог хаягдал хаях цэгээ Заамар сумын засаг даргаар тогтоолгосон.	Компанийн захирал	Заамар сумын засаг дарга, БОХУБ-гчтай хог хаягдлын гэрээ байгуулсан.

2	Ахуйн хог хаягдлаа өөрийн техник тоног төхөөрөмж ашигласан.		Тийм	
3	Ахуйн шингэн болон хатуу хог хаягдлыг ялган ангилж Заамар сумын Хайлааст багын хогийн цэгт хаяж байсан.	Уурхайн дарга	Хайлааст багын хогийн цэгт хаяж байна.	
4	Уурхайн засварын цехээс гарах ашигласан тос малыг тусгай саванд төвлөрүүлж байна.		Уурхайгаас гарсан хаягдал тос малыг тусгай саванд ялгаж хураан хөдөө аж ахуйн болон хоёдогч түүхий эд ашигладаг компанид нийлүүлдэг.	
5	Шингэн хаягдал хөрс болон гүний усыг бохирдуулж байгаа эсэхийг шалгаж биологийн болон химийн шинжилгээ хийлгэсэн.		Орчны хяналт шинжилгээг 05,08 сард хийлгэсэн.	
6	Уурхайн ажилчидад: Улаанбаатараас уурхай болон Заамар сумруу зорчих зам дагуу хог хаяхгүй байх сургалт явуулсан.		Сургалт явуулж, сурталчилан таниулсан.	
7	Зуны улиралд хогийн сав болон ажилчдын амьдрах байр гал тогоонд хортон шавьжийн ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийж байсан.		ХАБЭА-н ажилтан, Уурхайн эмч, Диспетчер, Байгаль орчны мэргэжилтэн нар хамтран хийж гүйцэтгэж байна.	
8	Ахуйн бохир ариутгах, халдваргүйжүүлэх, задлах бодис худалдаж авч хэрэглэж байна.		Улаанбаатар хотоос ханган нийлүүлж байна.	
9	Уурхайн хотхонд мод болон нүүрс ашигласан болно. Ихэнх хугацаанд цахилгаан хэрэглэдэг.		Гарсан үнсийг хогийн цэгт хаяв.	
10	Дахин ашиглагдах түүхий эдийг ялган тушаасан.		Дахин ашиглах түүхий эдийг ялган ангилж авдаг.	
11	4 дүгээр сард БОХАБЭА-н сарын аян зохион байгуулав. Орчны эрүүл ахуйн хүрээнд уурхайн бүс дэх болон уурхайн гадна талын орон нутгийн замын хог цэвэрлэв.		БОХАБЭА-н хэсэг	Уурхайн болон орон нутгийн зам дагасан хог хаягдлыг цэвэрлэв.



Зураг №.25 Тамхи татах цэгийн ариун цэврийн байгууламжийн хажууд байгуулав.

#### 8.1. Шингэн хог хаягдал

Уурхайн хүнд даацын машин механизмын засвар үйлчилгээ хийгдсний дараагаар сольсон тос масло, шүүр, ахуйн хэрэглээний бохирын ус гэх мэт хаягдал гарна. Техникийн засвар үйлчилгээг хийхдээ шингэнийг зориулалтын саванд тосж аван, шүүлтүүрийг хатуу хог хаягдал буюу төмрийн хаягдалд тусад нь байрлуулсан.

Шингэн хаягдал буюу тос маслаг зэрэгийг битүүмжтэй саванд хийж хадгалан “АЛТАН ОРШИХУЙ ГРУПП” ХХК- ийн хаягдал тос дахин боловсруулах үйлдвэрт 2022 онд 15.0 тонн хаягдал тосыг нийлүүлсэн байна.



**Зураг №.27** Ашигласан тос маслыг дахин боловсруулах эрх бүхий байгууллагад хүлээлгэн өгч байна.

Бусад хог хаягдлыг төвлөрсөн цэгт зохих журмын дагуу дарж булах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсэн. Үүнээс гадна бие засах газрын битүүмжлэлийг сайн хийж, тогтмол ариутгал цэвэрлэгээ хийх арга хэмжээг авч ажилласан.

### 8.2. Хатуу хог хаягдал

Уурхайн механик цех, токарин суурь машин, засвар үйлчилгээ хийгдсэн машин механизмаас гарах хатуу хог хаягдлууд орно. Иймд уулын тоног төхөөрөмж, засварын газар болон үйлдвэрлэлийн үүсэлтэй металл хаягдлыг тусгай талбайд хашлага хийн цуглуулж, тээвэрлэн борлуулахад бэлтгэн хураасан.

Засвар үйлчилгээ хийх талбай, хатуу хог хаягдлыг хураах цэгийн байршлын зураг



**Зураг №. 28** Хатуу хог хаягдалыг ангилан ялгах цэг



**Зураг № 29** Хуванцар савийг ангилан ялгаж дахин боловсруулах цэгт тушааж буй нь



**Зураг №.30 Засвар талбайг байнга хусаж цэвэрлэдэг.**



**Зураг №.31 Засвар техникийн хэсгээс гарсан хог хаягдлыг ангилан ялгаж түүхий эд авах цэгт тушаадаг.**



**Зураг №.32 БОХАБЭА-н сарын аяны хүрээнд орчны эрүүл ахуйн, зам талбайн хог цэвэрлэв.**

## **БҮЛЭГ 9. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР, ТҮҮНИЙ ҮР ДҮНГ ТАЙЛАГНАХ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ**

Захиалагч: "Илт гоулд" ХХК

Шинжилгээ хийлгэсэн байгууллага: "Газарчандмань" ХХК

Орчны хяналт шинжилгээний нэгдсэн хөтөлбөр нь байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний нэг чухал хэсэг байдаг бөгөөд үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа байгаль орчин, нутгийн иргэд, ажиллагсадын амьдрах орчинд хэрхэн нөлөөлж байгаа, үзүүлж буй нөлөөлөл нь зохих стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хязгаарт байгаа эсэхийг хянах орчны хяналт шинжилгээний ажлыг хэрэгжүүлэх удирдамж болдог.

Уг ажлын гол зорилго нь үйлдвэрлэлийн сөрөг нөлөөллийн хэмжээ, цар хүрээг бүрэн тодорхойлж хянах, сөрөг нөлөөллийг бууруулах үйл ажиллагаа ямар үр дүнтэй байгааг илтгэх, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний үндэслэлийг гаргахад оршдог.

“Илт Гоулд” ХХК нь “Орчны Хяналт Шинжилгээний Хөтөлбөр”-ийг “Газарчандмань” ХХК-иар 2022 оны 05, 08-р саруудад 2 удаа хийж гүйцэтгүүлсэн.

Тус орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг байгаль орчин менежментийн төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу ус, агаар, ургамал, хөрсний шинжилгээнүүдийг хийсэн. Тус компани нь “Газар зүйн хүрээлэн”-ийн хөрс судлалын лабораторт шинжлүүлсэн байна.

Ашиглалтын үйл ажиллагааны явцад байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсэг тус бүрт үзүүлэх аливаа сөрөг нөлөөлөл, түүнийг хянах хэлбэр, хяналт шинжилгээний зайлшгүй шаардлагатай үзүүлэлтүүд, сорьц дээж авах болон хэмжилт хийх цэгийн байршил, хяналт-шинжилгээ хийх хугацаа, давтамж, шинжилгээний арга аргачлал, шаардагдах зардал, шинжилгээний үр дүнг нэгтгэх, тайлагнах хэлбэр зэргийг орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрт тусгаж ажилласан.

Орчны хяналт шинжилгээний ажлыг хэрэгжүүлэхдээ уурхайн байгаль орчны асуудал хариуцсан ажилтан, хээрийн хэмжилт дээжлэлтийг хийх ба үр дүнг тайлагнахдаа Монгол улсын холбогдох стандарттай харьцуулж үзэх, мэргэжлийн байгууллага, судлаачидтай хамтран ажиллаж зөвлөгөө авах, итгэмжлэгдсэн лабораториудаар шинжилгээ хийлгэх, эрх бүхий субьектээр дүгнэлт гаргуулах хэлбэрээр ажиллаа.

“Газарчандмань” ХХК-ий 2022 онд хийсэн “Байгаль Орчин Хяналт Шинжилгээн”-ий ажлын тайланг хавсаргав.

### **9.1 Орчны тохижилт болон ногоон байгууламж**

Уурхайн үйл ажиллагаа явагдаж эхлэхэд газрын гадаргын хөрс элэгдэлд ордог тул уурхайчдын тосгонд мод, сөөг, цэцэг тарьж, тоос босохоос сэргийлж усжуулалтын системийг хэрэглэн, ажилчид явах тодорхой зурвас замуудыг бий болгож, уурхайн тосгоныг тойруулан хашаа барих зэргээр хөрсний элэгдлээс хамгаалах арга хэмжээнүүдийг тогтмол авч ажиллаж байсан.

Уурхайн тосгоны тохижилтонд 2016 оноос Улиас -20 ширхэг, Агч-100 ширхэг, Үхрийн нүд -250, Монос -50 ширхэг, Голт бор-100, чацаргана-150 ширхэг зэрэг нийт уурхайн кемпид 750 орчим модыг арчлан хамгаалж ургуулж байна.

Мөн 2022 онд чацаргана 3000ш, хайлаас 1000ш-ийг тарьж ургуулж байна.



Зураг №.33 Уурхайн кемпийн тохижилт



Зураг №.33 Ажилчид мандлын цэцэг суулгаж орчиноо тохижуулав.



Зураг № 34 Уурхайн кемпийн орчны тохижилт



## БҮЛЭГ 10. АЙМАГ НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШААРДЛАГААР БИЕЛҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ

“Илт Гоулд” ХХК нь Ашигт малтмалын тухай, Байгаль орчны тухай, Газрын хэвлийн тухай зэрэг уул уурхайн салбарт мөрдөгдөж байгаа хуулиуд, холбогдох журам, стандартуудыг баримталж уул уурхайн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байна.

2022 онд төрийн байгууллагаас ирсэн шаардлага байхгүй өмнөх жилүүдэд ирсэн шаардлагыг цаг тухайд биелүүлж, баримтжуулан холбогдох байгууллагад нь хүргүүлж заавар зөвлөгөөг авч ажилласан. Сум орон нутгийн удирдлагаас ирсэн хүсэлтэд гар бие оролцсон байна. Үүнд: Хайлааст баг зам засвар, усалгааны ажил.

## БҮЛЭГ 11. ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БИЕЛЭЛТ

Бумбат-1, Бумбат-2 нэртэй “Бага наймганы хөндийн” алтын шороон ордын байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу үйл ажиллагаандаа технологийн сахилга батыг чанд баримтлаж, аваар осолгүй ажиллах талаар байнга анхаарал тавихыг уурхайн дарга болон ИТА-чид хариуцаж ажилласан.

### Тухайн жилийн Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлсэн удирдлага зохион байгуулалтын ажлын зардал

#### Хүснэгт №.11 БО-ны менежментийн төлөвлөгөөг танилцуулсан зардал

№	Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ	1 дэх жил	Зардал. төг	Хариуцагч
<b>Нийт зардал</b>				
1	Байгаль орчны удирдлага зохион байгуулалтын арга хэлбэрийг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх чиглэлээр үүрэг хариуцлагын дотоод журам тогтоож мөрдүүлсэн болно.	Төслийн хугацаанд	Дотоод төлөвлөлтөөр	Уурхайн дарга
2	Байгаль орчныг хамгаалах, үйлдвэрлэлийн осол, гал түймэр, усны аюул мэтийн гэнэтийн ослоос урьдчилан сэргийлэж, осол гарсан тохиолдолд шуурхай хэрэгжүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах талаар 1 жилд 2 удаа сургалт сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулсан.	6.8 саруудад	250000төг х 2 удаа =500000	Уурхайн дарга
3	Байгаль орчны хяналт шинжилгээний тайлан /“Газарчандмань” ХХК/	05,08 сард	2 500 000	Байгаль орчны мэргэжилтэн
<b>Нийт</b>			<b>3 000 000.0 төг</b>	



Зураг №. 35 “Хайлааст” багийн иргэдэд нөхөн сэргээлтийн ажлын талаар танилцуулж мэдээлэл өгч байна.

**БҮЛЭГ 12. ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ НӨЛӨӨЛӨЛД ӨРТӨГЧ ОРШИН СУУГЧИД, ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДАД ТАЙЛАГНАХ ХУВААРЬ**

Хүснэгт №.12 БОМТ-ний төлөвлөгөөний тайланг хэлэлцүүлсэн хуваарь

Хугацаа	Олон нийтэд тайлагнах, танилцуулах ажлын жагсаалт	Зохион байгуулах хүний албан тушаал
2022 оны 10-р сард	Төв аймгийн Байгаль Орчны Газрын нөхөн сэргээт хүлээн авах комиссад 2022.10.07-нд нөхөн сэргээлтийн талбайгаа хүлээлгэж өгсөн.	Байгаль орчны ажилтан. Ерөнхий инженер

**"Бумбат-1,2" нэртэй Бага наймган хөндийн доод хэсгийн алтны шороон ордын 2022 оны байгаль орчны хамгаалах менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлангийн зардлын нэгтгэл.**

**Хүснэгт №.13 БОМТ-ийн биелэлтийн зардал**

Д/д	Зардлын утга	Нийт зардал.мян.төг
1	Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээны зардал	1300000
2	Техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлын зардал	43 051 399.5
3	Биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлын зардал	30 320 000
4	Дүйцүүлэн хамгаалах ажлын зардал	9 663 204.3
5	Осол эрсдэлийн менежментээр хийгдсэн ажлын зардал	1900000
6	Удирдлага зохион байгуулалтын болон бусад арга хэмжээ	3000000
<b>Нийт зардлын дүн</b>		<b>100 934 603.8</b>

**БҮЛЭГ 13. ДҮГНЭЛТ**

“Илт Гоулд” ХХК нь Ашигт малтмалын тухай, Байгаль орчны тухай, Газрын хэвлийн тухай зэрэг уул уурхайн салбарт мөрдөгдөж байгаа хуулиуд, холбогдох журам, стандартуудыг баримталж уул уурхайн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байна.

2022 оны “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө”-г хянуулж, батлуулан ажилласан. Уг төлөвлөгөөнд техникийн нөхөн сэргээлтийг 10.0 га талбайд хоосон орон зайн дүүргэлт хийж, хэлбэржүүлж бэлтгэх, биологийн нөхөн сэргээлтээр 8.0 га талбайд бэлчээрийн олон наст ургамалуудын үр тариаг тариалан ургамалжуулж, арчилгаа хамгаалалын ажлуудыг хийхээр тусгасан.

Бумбат-1, Бумбат-2 нэртэй “Бага наймганы хөндийн” алтны шороон ордын хэмжээнд техникийн нөхөн сэргээлтийг 19.50 га талбайд, талбайд биологийн нөхөн сэргээлтийн 20 га талбайд тус тус хийж гүйцэтгэлээ. Орчны хяналт шинжилгээний ажлыг “Газарчандмань” ХХК-иар 05 болон 08 сард хийж гүйцэтгүүлж мэргэжлийн заавар зөвлөгөөг авч ажиллаж байна.

Хөрс, ус, агаарын шинжилгээг 05,08 сард хийлгүүлж. Стандартаас давсан үзүүлэлт байхгүй. Бага зэрэг өсөлттэй байгаа үзүүлэлт шинжилгээний үр дүнд тулгуурлан сөрөг нөлөөллөөс үзүүлж болзошгүй үйл ажиллагаа бүрт хяналт тавьж ажиллаа.

Нөхөн сэргээлтийн хаалтанд зориулж хайлаас модны 200 орчим үрийг амжилттай үрсэлүүлж ургуулж байна. Мөн 3000ш чацаргана, 1000ш хайлаас тарив.

Дүйцүүлэн хамгаалах нөхөн сэргээлтийн ажлыг 5.0-д хийж гүйцэтгэв.

Орон нутгаас чиглэл өгсний дагуу Заамар сум Тосон баг Нумт гэдэг газарт булаг шанд хамгаалах ажлын хүрээнд булаг тохижуулав.

Хаягдал тосыг “Алтан- Оршихуй” ХХК-ийн хаягдал тос дахин боловсруулах үйлдвэрт 15 тн хаягдал тос нийлүүлэв.

2022 оны байгаль орчны хамгаалах байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн зардалд нийт **100 934 603.8** төгрөг зарцуулав.



# ХАВСРАЛТ






## “ГАЗАР ЧАНДМАНЬ” ХХК

Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ,  
зөвлөгөөний мэргэжлийн байгууллага

ТӨВ АЙМГИЙН ЗААМАР СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ “ИЛТ ГОУЛД” ХХК-ИЙН  
“БАГА НАЙМГАНЫ ХӨНДИЙ” НЭРТЭЙ МҮ-020484, МҮ-19938 ДУГААРТАЙ  
АЛТНЫ ШОРООН ОРДЫН 2022 ОНЫ 5-Р САРЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯНАЛТ  
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАЙЛАН

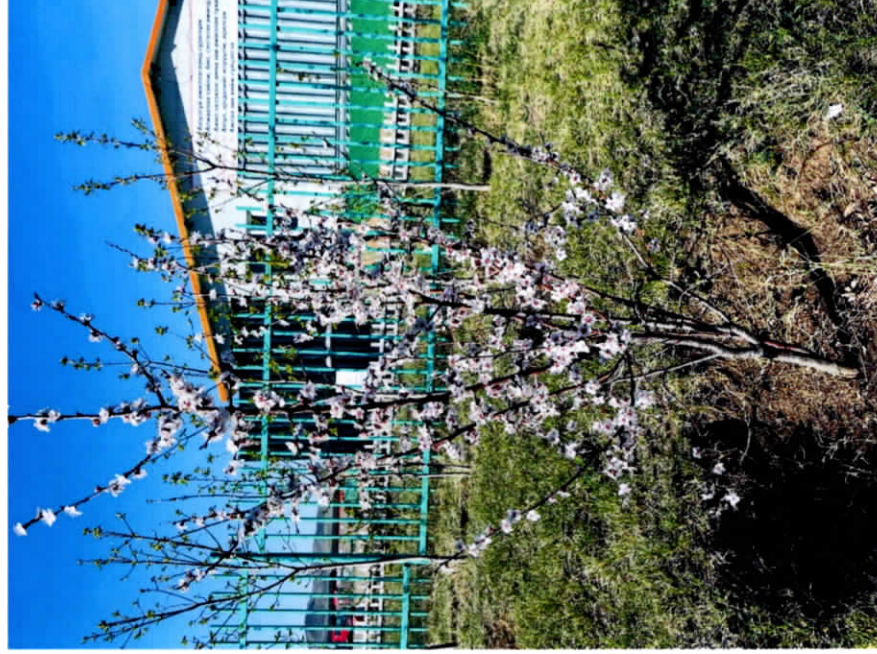

Боловруулсан “Газарчандмань” ХХК

Захирал:

Мөнх Э.Мөнгөнгуяа



УЛААНБААТАР ХОТ  
2022 ОН

“Илт Гуулд” ХХК-ийн МҮ-020484, МҮ-19938 ашиглалтын дугаар бүхий  
 “Бага наймганы хөндий” нэртэй алтны шороон ордын 2022 оны 5 дугаар сарын  
 байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр




TL 092  
 MNS ISO 17025

УСНЫ ХЯНАЛТЫН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ  
 /Central inspection laboratory/

Төвний байр: Улаанбаатар хот, Санвигдөл дотуур 3-р хороо, “Эрдэнэ-Хүрэн” үйлдвэр-худас  
 Утас: 70700075

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН  
 СОРИЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС  
 / Test result of accredited laboratory /

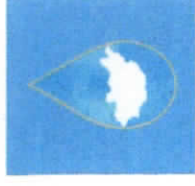

“МОНГОЛ – УС” ТӨГ  
 /MONGOL-US/

Захиалагчийн нэр / Customer name: “Илт гуулд” ХХК

Шинжилгээний тодорхойлолт /Analysis type/	Дээжний дугаар /Test number/	Дээжний хаяг, байршил /Sample location/	Уст цэгийн төрөл /Type of water/
Цэвэр усны хими	№ 508	“Илт гуулд” ХХК-ны Ар наймганы алтны шороон орд, технологийн цэвэр нуур/	Гадаргын ус N48°18'36" 104°27'31"

Дээжний хэмжээ /Quantity of sample/	Дээж хүлээн авсан огноо /Receiving date/	Шинжилсэн огноо /Analyzing date/	Хэвлэсэн огноо /Printed date/	Техникийн шаардлага /Technical requirements/
1.5 л/ 1.5l	2022.05.09	2022.05.13	2022.05.16	MNS 4586:98

№	Үзүүлэлт /Parameters/	Шинжилэх аргын стандарт /Test method/	Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ /Technical specification/	Үр дүн / Test result/
1	pH-Усны орчин /Hydrogen ions/	MNS ISO 10523:2001	6.5-8.5	8.29
2	Цахилгаан дамжуулах чанар, мСм/см. /Electrical conductivity/	MNS ISO 7888:1999	-	0.89
3	Ерөнхий хатуулаг, мг-эв/л /Total hardness, mg-eq/L/	MNS ISO 6059:2005	-	5.92
4	Кальци, (Ca <sup>2+</sup> ) мг/л /Calcium ion, mg/L/	MNS 1097:1970	-	57.72
5	Магни, (Mg <sup>2+</sup> ) мг/л /Magnesium ion, mg/L/	MNS 1097:1970	-	37.00
6	Карбонат, (CO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) мг/л /Carbonate ion, mg/L/	MNS ISO 9963-1:2005	-	0.20
7	Хлорид, (Cl <sup>-</sup> ) мг/л /Chloride ion, mg/L/	MNS ISO 9297:2005	<300.0	82.24
8	Гидрокарбонат, (HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) мг/л /Hydrocarbon ion, mg/L/	MNS ISO 9963-1:2005	-	170.80
9	Нитрит, (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) мг/л /Nitrite ion, mg/L/	MNS 4431-2005	<0.02	0.00
10	Нитрат, (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) мг/л /Nitrate ion, mg/L/	MNS ISO 7890-3:2001	<9.0	0.23
11	Темпер, (Fe <sup>3+</sup> ) мг/л /Ferrum ion, mg/L/	MNS 4430:2005	-	0.13
12	Сульфат, (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ) мг/л /Sulfate ion, mg/L/	MNS 6271:2011	<100.0	96.24
13	Хуурай үлдэгдэл, мг/л /TDS, mg/L/	MNS 4423:1997	-	602.00
14	Натри +Кали, (Na <sup>+</sup> , K <sup>+</sup> ) /Sodium+Potassium ion, mg/L/	MNS 1097:1970	-	28.09
15	Аммоний, (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) мг/л /Ammonia ion, mg/L/	MNS 1097:1970	<0.5	0.25

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн /Test performed by/:

Хянасан /Approved: Химич /Chemist/ Д. Урантэс /Urantes. D/

Лабораторийн эрхлэгч /Head of laboratory/ Б. Хулагчин /Khulagchin B MSc/

Хуудас/ page: 1/1

Энэхүү сорилтын дүн нь тухайн дээжийн хувьд хүчинтэй. The test result report is applicable to the sample!  
 Сорилтын лабораторийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлахыг хориглоно. /It is prohibited to reproduce the results without laboratory authorization/

“Илт Гоулд” ХХК-ийн МҮ-020484, МҮ-19938 ашиглалтын дугаар бүхий  
 “Бага наймганы хөндий” нэртэй алтны шороон ордын 2022 оны 5 дугаар сарын  
 байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр



TL 092  
 MNS ISO 17025

УСНЫ ХЯНАЛТЫН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ  
 /Central inspection laboratory/

Улаанбаатар хот, Давансүх дүүрэг, 5-дугаар хороо, Шинэ тусламж 1-ийн 10-д тоотой байр /Ulaanbaatar, Davansukh district, 5th neighborhood, Shintuslamj 1st building, No. 10/

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН  
 СОРИЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС  
 / Test result of accredited laboratory /



“МОНГОЛ – УС” ТӨҮГ  
 /MONGOL-US/

Захиалагчийн нэр / Customer name: “Илт гоулд” ХХК

Шинжилгээний тодорхойлолт /Analysis type/	Дээжний дугаар /Test number/	Дээжний хаг, байршил /Sample location/	Уст цэгийн төрөл /Type of water/
Цэвэр усны хими	№ 506	“Илт гоулд” ХХК-ны Ар наймганы уурхай MV 004412 Үндны ус /Шулуутуургүй/	Гүний худаг N48°18'36" 104°27'31"

Дээжний хэмжээ /Quantity of sample/	Дээж хүлээн авсан огноо /Receiving date/	Шинжилсэн огноо /Analyzing date/	Хэвлэсэн огноо /Printed date/	Техникийн шаардлага /Technical requirements/
1.5 л / 1.5l	2022.05.09	2022.05.13	2022.05.16	MNS 0900:2018

№	Үзүүлэлт /Parameters/	Шинжлэх аргын стандарт /Test method/	Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ /Technical specification/	Үр дүн / Test result/
1	pH-Усны орчин /Hydrogen ions/	MNS ISO 10523-2001	6.5-8.5	7.96
2	Цахилгаан дамжуулах чанар, мСм/см /Electrical conductivity/	MNS ISO 7888:1999	<1.0	0.68
3	Ерөнхий хатуулаг, мг-экв/л /Total hardness, mg-eq/L/	MNS ISO 6059:2005	<7.0	5.92
4	Кальци, (Ca <sup>2+</sup> ) мг/л /Calcium ion, mg/L/	MNS 1097:1970	<100.0	70.14
5	Магни, (Mg <sup>2+</sup> ) мг/л /Magnesium ion, mg/L/	MNS 1097:1970	<30.0	29.40
6	Карбонат, (CO <sub>3</sub> ) мг/л /Carbonate ion, mg/L/	MNS ISO 9963-1:2005	-	0.05
7	Хлорид, (Cl <sup>-</sup> ) мг/л /Chloride ion, mg/L/	MNS ISO 9297:2005	<350.0	45.38
8	Гидрокарбонат, (HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) мг/л /Hydrocarbon ion, mg/L/	MNS ISO 9963-1:2005	-	259.30
9	Нитрит, (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) мг/л /Nitrite ion, mg/L/	MNS 4431-2005	<1.0	0.00
10	Нитрат, (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) мг/л /Nitrate ion, mg/L/	MNS ISO 7890-3:2001	<50.0	1.70
11	Төмөр, (Fe <sup>3+</sup> ) мг/л /Ferrium ion, mg/L/	MNS 4430:2005	<0.3	0.02
12	Сульфат, (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ) мг/л /Sulfate ion, mg/L/	MNS 6271:2011	<500.0	63.60
13	Хуурай үлдэгдэл, мг/л /TDS, mg/L/	MNS 4423:1997	<1000.0	373.00
14	Натри +Кали, (Na <sup>+</sup> , K <sup>+</sup> ) /Sodium+Potassium ion, mg/L/	MNS 1097:1970	<200	22.13
15	Аммоний, (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) мг/л /Ammonia ion, mg/L/	MNS 1097:1970	<1.5	0.07

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн /Test performed by/:

Хянасан /Approved/:

Лабораторийн эрхлэгч /Head of laboratory/ ..... Д. Урантэс /Urantes. D/

Энэхүү сорилтын дүн нь тухайн дээжний хувьд хүчинтэй. Гэвч үр дүнгийн хуудас нь хуудасгүйгээр хуульчлахыг хориглоно. It is prohibited to reproduce the results without laboratory authorization/



“Илт Гоулд” ХХК-ийн МҮ-020484, МҮ-19938 ашиглалтын дугаар бүхий  
 “Бага наймганы хөндий” нэртэй алтны шороон ордын 2022 оны 5 дугаар сарын  
 байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр



**УСНЫ ХЯНАЛТЫН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ**  
 /Central inspection laboratory/

Улаанбаатар хот Баянгол дүүрэг 59 хороо Чингэлзурганы талбай  
 Утас: 77180075



**ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН  
 СОРИЛТЫН ДҮНГИЙН ХУДАС**  
 / Test result of accredited laboratory /

**TL 092**  
**MNS ISO 17025**

**“МОНГОЛ – УС” ТӨҮТ**  
 /MONGOL-US/

Захиалагчийн нэр /Customer name/: “Илт Гоулд” ХХК

Шинжилгээний тодорхойлолт /Analysis type/	Дээжний дугаар /Test number/	Дээжний хаяг, байршил /Sample location/	Уст цэгийн төрөл /Type of water/
Цэвэр усны микробиологи	№506	“Илт Гоулд” ХХК-ны Ар наймганы уурхай МВ-004412, ундны ус, (шүүлүүргүй)	Гүний худаг 48° 18 36 104° 27 31

Дээжний хэмжээ /Quantity of sample/	Дээж хүлээн авсан огноо /Receiving date/	Шинжилсэн огноо /Analyzing date/	Хэвлэсэн огноо /Printed date/	Техникийн шаардлага /Technical requirements/
0.5 л / 0.5l /	2022.05.09	2022.05.09-05.12	2022. 05.12	<b>MNS 0900:2018</b>

№	Шинжилсэн үзүүлэлт, хэмжих нэгж /Parameters/	Шинжилгээний аргын стандарт /Test method/	*ЗДХ /Technical specification/	Үр дүн /Test result/
1	Нийт нянгийн тоо - /Total number of microorganisms/ Colony-Forming Unit, CFU	MNS ISO 6222:1998	<100	0
2	Гэдэсний бүлгийн савханцар, халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн савханцар /Coliforms organisms, Thermotolerant coliform organisms and E.coli/	MNS (ISO) 9308-2:1998	Илрэхгүй Undetect	Илрэхгүй Undetected
3	Гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч бичил биетэн- Salmonella, Shigella /Pathogenic organisms- Salmonella, Shigella/	MNS 6340:03	Илрэхгүй Undetect	Илрэхгүй Undetected
4	Сульфид задлагч агааргүйтэн -/C.perfringens /Sulfide-reducing anaerobes- /C.perfringens/	MNS 6461-1:1999	Илрэхгүй Undetect	Илрэхгүй Undetected
5	Псевдомонас аероиноза-/Pseudomonas aeruginosa/	MNS 6546:2015	Илрэхгүй Undetect	Илрэхгүй Undetected

\* ЗДХ - Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн /Test performed by/:  
 Микробиологич /Microbiologist/

Хянасан /Approved/:

Лабораторийн эрхлэгч /Head of laboratory/

..... Д.Оюунтуяа /Оуултуяа Д./

..... Б. Хулагчин /Хулагчин В.МSc/

Хуудас/ page: 1/1

Энэхүү сорилтын дүн нь тухайн дээсний хувьд хүчинтэй. /The test result report is applicable to the sample/

Сорилтын лабораторийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлахыг хориглоно. /It is prohibited to reproduce the results without laboratory authorization/

“Илт Гоулд” ХХК-ийн МУ-020484, МУ-19938 ашиглалтын дугаар бүхий  
 “Бага наймганы хөндий” нэртэй алтны шороон ордын 2022 оны 5 дугаар сарын  
 байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр



**ХЯНАЛТЫН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ**

/Central inspection laboratory/

Хуланболгар хот, Байнгын дүүрэг, 2-о хойроо  
 Цэцэрлэгийн талбайн талас: 101-810275

**СОРИЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС**

/ Test result of accredited laboratory /

TL 092

MNS ISO 17025



“МОНГОЛ – УС” ТӨҮТ  
 /MONGOL-US/

Захиалагчийн нэр /Customer name/ “Илт Гоулд” ХХК

Дээжний дугаар /Test number/	Дээжний хаяг, байршил /Sample location/	Уст цэгийн төрөл /Type of water/
№ 507	Илт Гоулд ХХК-ны МУ-004412 Ар наймганы алтны шороон орд (технологийн бохирын нуур)	Бохир ус 48°18.19 104°27.35
Дээжний тоо, хэмжээ /Quantity of the sample/	Дээж хүлээн авсан огноо /Date receipt/	Техникийн шаардлага / Technical requirements/ MNS 4943:2015
1.5 л / 1.5 l /	2022.05.09	Шинжлээний аргын стандарт /Test method/ MNS ISO 11888:2011 /ICPI/
	2022.05.11-05.27	
	2022.05.31	

№	Үзүүлэлт /Parameters/	ЗДХ /Technical specification/ мг/л	Үр дүн /Test result/	№	Үзүүлэлт /Parameters/	ЗДХ /Technical specification/ мг/л	Үр дүн /Test result/
1	Манган, ( Mn ) мг/л /Manganese Mn, mg/L/	<0.5	<0.005	11	Хөнгөнцагаан, (Al) мг/л /Aluminum, Al, mg/L/	<0.5	<0.005
2	Никель, ( Ni ) мг/л /Nickel, Ni, mg/L/	<0.2	<0.005	12	Лити, ( Li ) мг/л /Lithium, Li, mg/L/	-	<0.005
3	Зэс, ( Cu ) мг/л /Copper, Cu mg/L/	<1.0	<0.005	13	Барь, ( Ba ) мг/л /Barium, Ba, mg/L/	<1.5	<0.005
4	Кадми, ( Cd ) мг/л /Cadmium, Cd mg/L/	<0.03	<0.005	14	Мөнгө, ( Ag ) мг/л /Silver, S, mg/L/	-	<0.005
5	Кобальт, ( Co ) мг/л /Cobalt, Co, mg/L/	<0.02	<0.005	15	Бор, ( B ) мг/л /Bor, B, mg/L/	-	0.0061
6	Хар тугалга, Pb мг/л /Lead, Pb mg/L/	<0.1	0.015	16	Галли, ( Ga ) мг/л /Gallium, Ga, mg/L/	-	0.002
7	Цайр, ( Zn ) мг/л /Zinc, Zn, mg/L/	<3.0	0.014	17	Стронци, ( Sr ) мг/л /Strontium, Sr, mg/L/	<2.0	<0.005
8	Нийт хром ( Cr ) мг/л /Chromium, Cr, mg/L/	<0.3	<0.005	18	Инди, ( In ) мг/л /Indium, In, mg/L/	-	<0.005
9	Нийт төмөр ( Fe ) мг/л /Iron, Fe, mg/L/	<1.0	0.0061	19	Талли, Ta мг/л /Tallium, Tl mg/L/	-	0.001
10	Бисмут, ( Bi ) мг/л /Bismuth, Bi, mg/L/	<0.001	0.0003	20	Ванади, V мг/л /Vanadium, V mg/L/	<0.1	<0.005

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн /Test performed by/:

Химич /Chemist/..... Д. Урантэс / Urantes D /

Хянасан /Approved/:

Лабораторийн эрхлээч /Head of laboratory/ ..... Б. Хулаагчин / Khulagochin B MSc/

Хуудас/1/

Энэхүү сорилтын дүн нь тухайн дээжний хувьд хүчинтэй. The test result report is applicable to the sample/  
 Сорилтын лабораторийн зөвшөөрлийгээр хуулбарлахыг хориглоно. It is prohibited to reproduce the results without laboratory authorization/

“Илт Гоулд” ХХК-ийн МҮ-020484, МҮ-19938 ашиглалтын дугаар бүхий  
 “Бага наймганы хөндий” нэртэй алтны шороон ордын 2022 оны 5 дугаар сарын  
 байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр



TL 092  
 MNS ISO 17025

УСНЫ ХЯНАЛТЫН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ  
 /Central inspection laboratory/

Улаанбаатар хот Баянгол дүүрэг, 3-р хороо: “Мунгуурын гүрээлэм”  
 Утас: 70116097

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН  
 СОРИЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС  
 / Test result of accredited laboratory /



“МОНГОЛ – УС” ТӨҮГ  
 /MONGOL-US/

Захиалагчийн нэр / Customer name /: “Илт Гоулд” ХХК

Шинжилгээний тодорхойлолт /Analysis type/	Дээжний дугаар /Sample number/	Дээжний хаяг, байршил /Sample location/	Уст цэгийн төрөл /Type of water
Бохир усны хими	№ 507	“Илт Гоулд” ХХК-ны МҮ-004412, Ар наймганы алтны шороон орд, (технологийн бохирын нуур)	Бохир ус 48°18.19 104°27.35

Дээжний хэмжээ /Quantity of sample/	Дээж хүлээн авсан огноо /Receiving date/	Шинжилсэн огноо /Analyzing date/	Хэвлэсэн огноо /Printed date/	Техникийн шаардлага /Technical requirements/
1.5л / 1.5L /	2022.05.09	2022.05.20	2022.05.23	MNS 4943:2015

№	Үзүүлэлт /Parameters/	Шинжлэх аргын стандарт /Test method/	Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ /Technical specification/	Үр дүн / Test result/
1	pH-Усны орчин /Hydrogen ions, mg/l /	MNS ISO 10523-2001	6.0-9.0	7.77
2	Аммоний, (NH <sup>4+</sup> ) мг/л /Ammonia, mgN/l/	MNS ISO 4428:1997	-	0.94
3	Хлорид, Cl <sup>-</sup> , мг/л /Chloride Cl <sup>-</sup> mg/l /	MNS ISO 9297: 2007	-	99.26
4	Сульфат (SO <sub>4</sub> ) <sup>2-</sup> мг/л / Sulfate, mg/l /	MNS ISO 6271:2011	-	173.93
5	Умбуур бодис, мг/л /TSS, mg/L /	MNS ISO 11923:2001	<30.0	39.00
6	Химийн хэрэгцээт хүчлүүлэгч, (XXX), мг/л /COD, mg/l /	ХТЛ-СА3-4/02	<50.0	71.30
7	Биохимийн хэрэгцээт хүчлүүлэгч, (БХХ), мг/л /BOD, mg/l /	ХТЛ-СА3-4/01	<20.0	27.42
8	Нитрит (NO <sub>2</sub> ), мг/л / Nitrite, mgN/l /	MNS ISO 4431:2005	-	0.00
9	Нитрат (NO <sub>3</sub> ), мг/л / Nitrate, mgN/l /	MNS ISO 7890-3:2001	-	0.20

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн /Test performed by/:

Химич /Chemist/..... Н. Халиунаа / N.Haliunaa.N/

Ханасан /Approved/:

Лабораторийн эрхлэгч /Head of laboratory/..... Б. Хулаачин / Khulagchin B.MSc/

Хуудас / page: 1/1

Энэхүү сорилтын дүн нь тухайн дээжийг хувьд хүчинтэй. (The test result report is applicable to the sample)  
 Сорилтын лабораторийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлахыг хориглоно. (It is prohibited to reproduce the results without laboratory authorization)

“Илт Гоулд” ХХК-ийн МҮ-020484, МҮ-19938 ашиглалтын дугаар бүхий  
 “Бага наймганы хөндий” нэртэй алгны шороон ордын 2022 оны 5 дугаар сарын  
 байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр




TL 092  
 MNS ISO 17025

УСНЫ ХЯНАЛТЫН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ  
 /Central inspection laboratory/

Төвөөрөө хяналт хийж байгаа лаборатори  
 Улаанбаатар хот Баянзүрх дүүрэг 2-р хороо Замынэвэр гудамж  
 Утас:33190074

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН  
 СОРИЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС  
 / Test result of accredited laboratory /

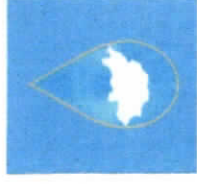

“МОНГОЛ – УС” ТӨҮГ  
 /MONGOL-US/

Захиалагчийн нэр / Customer name /: “Илт Гоулд” ХХК

Шинжилгээний тодорхойлолт /Analysis type/	Дээжний дугаар /Sample number/	Дээжний хаг, байршил /Sample location/	Уст цэгийн төрөл /Type of water/
Бохир усны химийн/микробиологи	№ 509	Илт Гоулд ХХК-ны МҮ-004412, Ар наймганы уурхай, Ахуйн бохир ус	Бохир ус 48°18'38 104°27.31

Дээжний хэмжээ /Quantity of sample/	Дээж хүлээн авсан огноо /Receiving date/	Шинжилсэн огноо /Analyzing date/	Хэвлэсэн огноо /Printed date/	Техникийн шаардлага /Technical requirements/
1.5л / 1.5L /	2022.05.09	2022.05.09-05.13	2022.05.16	MNS 4943:2015

№	Үзүүлэлт /Parameters/	Шинжлэх аргын стандарт /Test method/	Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ /Technical specification/	Үр дүн / Test result/
1	pH-Усны орчин /Hydrogen ions, mg/l /	MNS ISO 10523-2001	6.0-9.0	7.57
2	Амлюни, (NH <sup>4+</sup> ) мг/л /Ammonia, mgN/l/	MNS ISO 4428:1997	-	1.57
3	Хлорид, Cl <sup>-</sup> , мг/л /Chloride Cl <sup>-</sup> mg/l /	MNS ISO 9297: 2007	-	53.17
4	Сульфат (SO <sub>4</sub> ) <sup>2-</sup> мг/л / Sulfate, mg/l /	MNS ISO 6271:2011	-	134.57
5	Умбуур Бодис, мг/л /TSS, mg/L /	MNS ISO 11923:2001	<30.0	40.00
6	Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч (XXX), мг/л /COD, mg/l /	ХТЛ-СА3-4/02	<50.0	833.50
7	Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч (БХХ), мг/л /BOD, mg/l /	ХТЛ-СА3-4/01	<20.0	320.57
8	Нитрит (NO <sub>2</sub> ), мг/л / Nitrite, mgN/l /	MNS ISO 4431:2005	-	0.01
9	Нитрат (NO <sub>3</sub> ), мг/л / Nitrate, mgN/l /	MNS ISO 7890-3:2001	-	0.34
10	Гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч 1 мл-т	MNS ISO 7890-3:2001	илрэхгүй	илрэхгүй

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн /Test performed by/:

Микробиологч /Microbiologist/

Д.Оюунтуяа /Oyuntuuya.D/

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн /Test performed by/:

Химич /Chemist/

Н.Халууцаа /N.Haluutsaа /

Хянасан /Approved/:

Лабораторийн эрхлэгч /Head of laboratory/

Б.Хулагчин /Khuulgachin B.MSc/ Хуудас/ page: 1/1

Энэхүү сорилтын дүн нь тухайн дээжний хувьд зөвхөнхөө л хэрэглээнд ашиглахад зориулагдсан. Энэхүү сорилтын дүн нь тухайн дээжний хувьд зөвхөнхөө л хэрэглээнд ашиглахад зориулагдсан. The test result report is applicable to the sample. It is prohibited to reproduce the results without laboratory authorization/

**ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН**

ЗАХИАЛГА №: 2022/854-2

ЗАХИАЛАГЧИЙН НЭР: ИЛТ ГОУЛД ХХК

ДЭЭЖИЙН ТӨРӨЛ, ТОО: Хорс, 1

ДЭЭЖЛЭЛТ ХИЙСЭН ГАЗАР: Төв аймаг, Заамар сум, Ар наймганы уурхай MV-004412

№	ЛАБОРАТОРИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ	ЭЛЕМЕНТ, %					ЭЛЕМЕНТ, мг/кг				
				Al*	Ca	Mg	K	Fe <sub>total</sub>	As	Ba*	Be	Bi	Cd
1	Л-8766	ИГТС	хорс	6.87	3.00	1.21	1.63	3.19	39.06	424.8	<5.0	<10.0	<1.0
				-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	3.00
				MNS5850:2019									

№	ЛАБОРАТОРИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ	ЭЛЕМЕНТ, мг/кг									
				Co	Cr	Cu	La	Li	Mn	Mo	Ni	P	Pb
1	Л-8766	ИГТС	хорс	21.83	77.98	34.04	24.63	34.64	392.0	<5.0	41.85	586.6	9.91
				50.00	150.0	100.0	-	-	-	5.0	150.0	-	100.0
				MNS5850:2019									

№	ЛАБОРАТОРИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ	ЭЛЕМЕНТ, мг/кг							
				Sb	Se	Sr*	Ti	V	Y	Zn	Zr*
1	Л-8766	ИГТС	хорс	<10.0	7.08	261.7	5443	109.6	22.80	76.37	61.67
				-	10.00	800.0	-	150.0	-	300.0	-
				MNS5850:2019							

Дэд захирал С Туул, PhD

Тайлбар: \*Бүрэл задраггүй, Хөгжс тоон утга

Сорилтын үр дүн зөвхөн тухайн дээжинд хамаарна. Дээжлэлтийн талаарх асуудлыг манай лаборатори хариуцахгүй болно.

ХҮЛЭЭН АВСАН ОГНОО: 2022.05.11

ШИНЖИЛСЭН ОГНОО: 2022.05.20

ДЭЭЖ БОЛОВСРУУЛАЛТ: хийгээгүй  
ХУУДАСНЫ ТОО: 1

Хамтран ажилласан танд талархлаа.

Хуудас 1-1

“Илт Гоулд” ХХК-ийн МУ-020484, МУ-19938 ашиглалтын дугаар бүхий  
“Бага наймганы хөндий” нэртэй агтны шороон ордын 2022 оны 5 дугаар сарын  
байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр



**ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН**

ЗАХИАЛГА №: 2022/854-1

ЗАХИАЛАГЧИЙН НЭР: ИЛТ ГОҮЛД ХХК

ДЭЭЖИЙН ТӨРӨЛ, ТОО: Хөрс, 1

ДЭЭЖЛЭЛТ ХИЙСЭН ГАЗАР: Төв аймаг, Заамар сум, Ар наймганы уурхай MV-004412

№	ЛАБОРАТОРИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ	ЭЛЕМЕНТ, %					ЭЛЕМЕНТ, мг/кг				
				Al*	Ca	Mg	K	Fe <sub>total</sub>	As	Ba*	Be	Bi	Cd
1	L-8765	Эвсвэрийн талбай	хорь	7.00	3.04	1.24	1.49	3.14	21.80	416.2	<5.0	<10.0	<1.0
		MNS5850: 2019		-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	3.00

№	ЛАБОРАТОРИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ	ЭЛЕМЕНТ, мг/кг									
				Co	Cr	Cu	La	Li	Mn	Mo	Ni	P	Pb
1	L-8765	Эвсвэрийн талбай	хорь	19.70	83.15	30.26	18.02	30.63	587.0	<5.0	37.23	586.9	6.68
		MNS5850: 2019		50.00	150.0	100.0	-	-	-	5.0	150.0	-	100.0

№	ЛАБОРАТОРИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ	ЭЛЕМЕНТ, мг/кг							
				Sb	Se	Sr*	Ti	V	Y	Zn	Zr*
1	L-8765	Эвсвэрийн талбай	хорь	<10.0	<5.0	262.2	5423	109.0	21.54	72.31	59.11
		MNS5850: 2019		-	10.00	800.0	-	150.0	-	300.0	-

Дэд захирал *[Signature]* С.Туул, PhD

Тайлбар: \* - Бүрэн задарчгүй. Хэвцэ тоон утга

Шархилгаанд оруулсан дээжнийг 1 сар хүртэл хугацаагаар хадгална.

Сорилтын үр дүн зөвхөн тухайн дээжинд хамаарна. Дээжлэлтийн талаарх асуудлыг манай лаборатори хариуцажгүй болно.

ХҮЛЭЭН АВСАН ОГНОО: 2022.05.11

ДЭЭЖ БОЛОВСРУУЛАЛТ: хийгдээгүй

ШИНЖИЛСЭН ОГНОО: 2022.05.20

ХУУДАСНЫ ТОО: 1

Хамтран ажилласан танд талархсан.

Хууль 1-1

“Илт Гоулд” ХХК-ийн МУ-020484, МУ-19938 ашиглалтын дугаар бүхий  
“Бага наймганы хөндий” нэртэй алтны шороон ордын 2022 оны 5 дугаар сарын  
байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр

“Илт Гоулд” ХХК-ийн МУ-020484, МУ-19938 ашиглалтын дугаар бүхий  
 “Бага наймганы хөндий” нэртэй алтны шороон ордын 2022 оны 5 дугаар сарын  
 байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр



ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АКАДЕМИ  
 ГАЗАРЗҮЙ ГЕОКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН  
 ХӨРСНИЙ ЛАБОРАТОРИ

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг,  
 7-р хороо, Эрхүүгийн гудамж, 11-р хороолол  
 Утас: +976 99141955  
 E-mail: soilab.igg@gmail.com

### Хөрсний задлан шинжилгээний дүн

Дээж авсан газрын нэр:

Төв аймаг, Заамар сум, Бумбат-1, Бумбат-2,

Бага наймганы хөндийн алтны шороон орд, МУ-020484

Дээж шинжлүүлсэн байгуулага, хувь хүн:

“Илт Гоулд” ХХК

Шинжилгээ хийсэн огноо:

2022 он 05 сар 16

### Хөрсний химийн үндсэн шинж

№	Дээжний дугаар	Дээж авсан Солбицол	pH <sub>H2O</sub> (1:5)	CaCO <sub>3</sub> %	Ялзмаг %	EC <sub>5</sub> dS/m	Хөдөлгөөнт, mg/100g	
							P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O
1	Шимт хөрс	48 16 35 104 28 44	7.34	0.00	2.301	0.144	1.89	21.3

### Хөрсний механик бүрэлдэхүүн

№	Дээжний дугаар	Дээж авсан Солбицол	Ширхэгийн хэмжээ, % ( мм-ээр)	
			Элс (2-0.05мм)	Тоос (0.05-0.002мм)
1	Шимт хөрс	48 16 35 104 28 44	32.3	52.7
			Шавар (< 0.002мм)	
			15.0	

### Товч дүгнэлт:

Хөрс нь сул шүлтлэг урвалын орчинтой, карбонатгүй, ялзмагийн агууламжаар дунд зэрэг, цахилгаан дамжуулах чанар бага буюу давсжилтгүй, хөдөлгөөнт фосфор болон калийн хангамжаар дунд зэрэг, механик бүрэлдэхүүн шавранцар. Хөрсний үржил шимийн ерөнхий түвшин дундаж.

### Шинжилгээний арга

pH, EC-MNS ISO 10390:2001- Ионметр, кондуктометр

CaCO<sub>3</sub>-Кальциметр (10% HCl)

Ялзмаг-Тюрин (Walkley & Black)

Хөдөлгөөнт фосфор, кали-Спектрофотометр, Делен фотометр-Мачиги (1% (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>)

Хөрсний механик бүрэлдэхүүн-Гидрометрийн арга



Хөрсний лабораторийн эрхлэгч, доктор (PhD) X. Золжаргал

“Илт Гоулд” ХХК-ийн МУ-020484, МУ-19938 ашиглалтын дугаар бүхий  
 “Бага наймганы хөндий” нэртэй алтны шороон ордын 2022 оны 5 дугаар сарын  
 байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр



ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АКАДЕМИ  
 ГАЗАРЗҮЙ ГЕОХИМИЙН ХҮРЭЭЛЭН  
 ХӨРСНИЙ ЛАБОРАТОРИ

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг,  
 7-р хороо, Эрхүүгийн гудамж, 11-р хороолол  
 Утас: +976 99141955  
 E-mail: soillab.igg@gmail.com

**Хөрсний задлан шинжилгээний дүн**

Дээж авсан газрын нэр: Төв аймаг, Заамар сум, Бумбат-1, Бумбат-2,  
 Бага наймганы хөндийн алтны шороон орд, МУ-019938

Дээж шинжлүүлсэн байгуулага, хувь хүн: “Илт Гоулд” ХХК  
 Шинжилгээ хийсэн огноо: 2022 он 05 сар 16

**Хөрсний химийн үндсэн шинж**

№	Дээжний дугаар	Дээж авсан Солбицол	pH <sub>H2O</sub> (1:5)	CaCO <sub>3</sub> %	Ялзмаг %	EC <sub>s</sub> dS/m	Хөдөлгөөнт, mg/100g	
							P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O
1	Шимт хөрс	48 15 29 104 29 17	7.14	0.73	2.715	0.275	2.12	20.8

**Хөрсний механик бүрэлдэхүүн**

№	Дээжний дугаар	Дээж авсан Солбицол	Ширхэгийн хэмжээ, % ( мм-ээр)	
			Элс (2-0.05мм)	Тосс (0.05-0.002мм) ( < 0.002мм)
1	Шимт хөрс	48 15 29 104 29 17	46.9	36.6 16.5

**Товч дүгнэлт:**

Хөрс нь саврмаг урвалын орчинтой, бага зэрэг карбонаттай, ялзмагийн агуулгамаар дунд зэрэг,  
 цахилгаан дамжуулах чанар бага буюу давсжилтгүй, хөдөлгөөнт фосфор болон калийн  
 хангамжаар дунд зэрэг, механик бүрэлдэхүүн хөнгөн шавранцар. Хөрсний уржил шимийн  
 ерөнхий түвшин дундаж.

**Шинжилгээний арга**

pH, EC-MINS ISO 10390:2001- Ионометр, кондуктометр  
 CaCO<sub>3</sub>-Кальциметр (10% HCl)  
 Ялзмаг-Тюрин (Walkley & Black)  
 Хөдөлгөөнт фосфор, кали-Спектрофотометр, Делен фотометр-Мечигин (1% (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>)  
 Хөрсний механик бүрэлдэхүүн-Гидрометрийн арга

Хөрсний лабораторийн эрхлэгч, доктор (Ph.D)  Х.Золжаргал








# УСНЫ ХЯНАЛТЫН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

/Central inspection laboratory/

Улаанбаатар хот Баангол дүүрэг 2-р хороо Чингүнжавын гудамж  
Утас:70180075

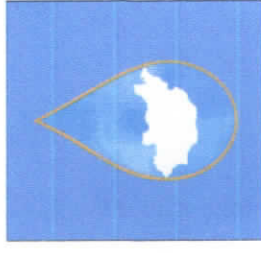

“МОНГОЛ – УС” ТӨҮГ  
/MONGOL-US/

# ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС

/ Test result of accredited laboratory /

TL 092

MNS ISO 17025

## Захиалагчийн нэр / Customer name /: “Илт Гоулд”ХХК

Шинжилгээний тодорхойлолт /Analysis type/	Дээжний дугаар /Sample number/	Дээжний хаяг, байршил /Sample location/	Уст цэгийн төрөл /Type of water
Бохир усны хими/микробиологи	№ 509	Илт Гоулд ХХК-ны MV-004412, Ар наймганы уурхай, Ахуйн бохир ус	Бохир ус 48°18'38 104°27.31

Дээжний хэмжээ /Quantity of sample/	Дээж хүлээн авсан огноо /Receiving date/	Шинжилсэн огноо /Analyzing date/	Хэвлэсэн огноо /Printed date/	Техникийн шаардлага /Technical requirements/
1.5л / 1.5L /	2022.05.09	2022.05.09-05.13	2022.05.16	MNS 4943:2015

№	Үзүүлэлт /Parameters/	Шинжлэх аргын стандарт /Test method/	Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ /Technical specification/	Үр дүн / Test result/
1	pH-Усны орчин /Hydrogen ions, mg/l /	MNS ISO 10523:2001	6.0-9.0	7.57
2	Аммони, (NH <sup>4</sup> ) мгN/л /Ammonia, mgN/l/	MNS ISO 4428:1997	-	1.57
3	Хлорид, Cl <sup>-</sup> , мг/л /Chloride Cl <sup>-</sup> mg/l /	MNS ISO 9297: 2007	-	53.17
4	Сульфат (SO <sub>4</sub> ) <sup>2-</sup> мг/л / Sulfate, mg/l /	MNS ISO 6271:2011	-	134.57
5	Умбуур бодис, мг/л /TSS, mg/L /	MNS ISO 11923:2001	<30.0	40.00
6	Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч , (XXX) , мг/л /COD, mg/l /	ХТЛ-СА3-4/02	<50.0	833.50
7	Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч , (БХХ) , мг/л /BOD, mg/l /	ХТЛ-СА3-4/01	<20.0	320.57
8	Нитрит (NO <sub>2</sub> ), мгN/л / Nitrite, mgN/l /	MNS ISO 4431:2005	-	0.01
9	Нитрат (NO <sub>3</sub> ), мгN/л / Nitrate, mgN/l /	MNS ISO 7890-3:2001	-	0.34
10	Гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч 1 мл-т	MNS ISO 7890-3:2001	илрэхгүй	илрээгүй

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн / Test performed by /:

Микробиологч /Microbiologist/

Д. Оюунтуяа /Ouyuntuuya.D/

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн /Test performed by /:

Химич /Chemist/

Н. Халиунаа / KHaliluна.N/


Хянасан /Approved/:

Лабораторийн эрхлэгч / Head of laboratory/

Б. Хулагчин / Khlulagchin B.MSc/ Хуудас/ page: 1/1

Энэхүү сорилтын дүн нь тухайн дээжний хувьд хүчинтэй. /The test result report is applicable to the sample/

Сорилтын лабораторийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлахыг хориглоно. /It is prohibited to reproduce the results without laboratory authorization/

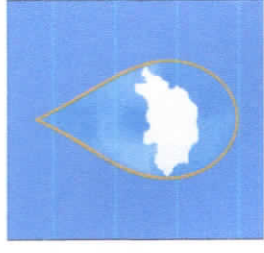**УСНЫ ХЯНАЛТЫН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ**/Central inspection laboratory/  
Улаанбаатар хот Баруун дүүрэг 2-р хороо Чингүлжэйн гудамж  
Утас: 70180075**"МОНГОЛ – УС" ТӨҮГ**  
/MONGOL-US/**ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН  
СОРИЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС**

/ Test result of accredited laboratory /

TL 092  
MNS ISO 17025

Захиалагчийн нэр / Customer name /: "Илт гоулд" ХХК

Шинжилгээний тодорхойлолт /Analysis type/	Дээжний дугаар /Test number/	Дээжний хаяг, байршил /Sample location/	Уст цэгийн төрөл /Type of water/
Цэвэр усны хими	№ 508	"Илт гоулд" ХХК-ны Ар наймганы алтны шороон орд /технологийн цэвэр нуур/	Гадаргын ус N48°18'36" 104°27'31"

Дээжний хэмжээ /Quantity of sample/	Дээж хүлээн авсан огноо /Receiving date/	Шинжилсэн огноо /Analyzing date/	Хэвлэсэн огноо /Printed date/	Техникийн шаардлага /Technical requirements/
1.5 л/ 1.5l	2022.05.09	2022.05.13	2022.05.16	MNS 4586:98

№	Үзүүлэлт /Parameters/	Шинжлэх аргын стандарт /Test method/	Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ /Technical specification/	Үр дүн / Test result/
1	pH-Усны орчин /Hydrogen ions/	MNS ISO 10523-2001	6.5-8.5	8.29
2	Цахилгаан дамжуулах чанар, мСм/см /Electrical conductivity/	MNS ISO 7888:1999	-	0.89
3	Ерөнхий хатуулаг, мг-экв/л /Total hardness, mg-eq/L/	MNS ISO 6059:2005	-	5.92
4	Кальци, (Ca <sup>2+</sup> ) мг/л /Calcium ion, mg/L/	MNS 1097:1970	-	57.72
5	Магни, (Mg <sup>2+</sup> ) мг/л /Magnesium ion, mg/L/	MNS 1097:1970	-	37.00
6	Карбонат, (CO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) мг/л /Carbonate ion, mg/L/	MNS ISO 9963-1:2005	-	0.20
7	Хлорид, (Cl <sup>-</sup> ) мг/л /Chloride ion, mg/L/	MNS ISO 9297:2005	<300.0	82.24
8	Гидрокарбонат, (HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) мг/л /Hydrocarbon ion, mg/L/	MNS ISO 9963-1:2005	-	170.80
9	Нитрит, (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) мг/л /Nitrite ion, mg/L/	MNS 4431-2005	<0.02	0.00
10	Нитрат, (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) мг/л /Nitrate ion, mg/L/	MNS ISO 7890-3:2001	<9.0	0.23
11	Төмөр, (Fe <sup>3+</sup> ) мг/л /Ferrum ion, mg/L/	MNS 4430:2005	-	0.13
12	Сульфат, (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ) мг/л /Sulfate ion, mg/L/	MNS 6271:2011	<100.0	96.24
13	Хуурай үлдэгдэл, мг/л /TDS, mg/L/	MNS 4423:1997	-	602.00
14	Натри +Кали, (Na <sup>+</sup> , K <sup>+</sup> ) /Sodium+Potassium ion, mg/L/	MNS 1097:1970	-	28.09
15	Аммоний, (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) мг/л /Ammonia ion, mg/L/	MNS 1097:1970	<0.5	0.25

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн /Test performed by/:

Химич /Chemist/

Хянасан /Approved/:

Лабораторийн эрхлэгч /Head of laboratory/

Д. Урантэс /Urantes. D/

Б. Хулаачин /Khulagchin. B MNS/


Хуудас/ page: 1/1

Энэхүү сорилтын дүн нь тухайн дээжний хувьд хүчинтэй. The test result report is applicable to the sample/

Сорилтын лабораторийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлахыг хориглоно. /It is prohibited to reproduce the results without laboratory authorization/



**УСНЫ ХЯНАЛТЫН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ**  
/Central inspection laboratory/  
Улаанбаатар хот Баангол дүүрэг 2-р хороо Чингүжэвийн гудамж  
Утас:70130075

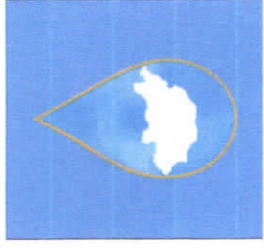

**"МОНГОЛ – УС" ТӨҮГ**  
/MONGOL-US/

**ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН  
СОРИЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС**  
/ Test result of accredited laboratory /

**TL 092**  
**MNS ISO 17025**

Захиалагчийн нэр / Customer name /: "Илт Гоулд"ХХК

Шинжилгээний тодорхойлолт /Analysis type/	Дээжний дугаар /Sample number/	Дээжний хаяг, байршил /Sample location/	Уст цэгийн төрөл /Type of water
Бохир усны хими	№ 507	"Илт Гоулд"ХХК-ны MV-004412, Ар наймганы алтны шороон орд, (технологийн бохирын нуур)	Бохир ус 48°18.19 104°27.35

Дээжний хэмжээ /Quantity of sample/	Дээж хүлээн авсан огноо /Receiving date/	Шинжилсэн огноо /Analyzing date/	Хэвлэсэн огноо /Printed date/	Техникийн шаардлага /Technical requirements/
1.5л / 1.5L /	2022.05.09	2022.05.20	2022.05.23	<b>MNS 4943:2015</b>

№	Үзүүлэлт /Parameters/	Шинжлэх аргын стандарт /Test method/	Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ /Technical specification/	Үр дүн / Test result/
1	pH-Усны орчин /Hydrogen ions, mg/l /	MNS ISO 10523:2001	6.0-9.0	7.77
2	Аммоний, (NH <sup>4+</sup> ) мг/л /Ammonia, mgN/l/	MNS ISO 4428:1997	-	0.94
3	Хлорид, Cl <sup>-</sup> , мг/л /Chloride Cl <sup>-</sup> mg/l /	MNS ISO 9297: 2007	-	99.26
4	Сульфат (SO <sub>4</sub> ) <sup>2-</sup> мг/л / Sulfate, mg/l /	MNS ISO 6271:2011	-	173.93
5	Умбуур бодис, мг/л /TSS, mg/L /	MNS ISO 11923:2001	<30.0	<b>39.00</b>
6	Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч, (XXX), мг/л /COD, mg/l /	ХТЛ-СА3-4/02	<50.0	<b>71.30</b>
7	Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч, (БХХ), мг/л /BOD, mg/l /	ХТЛ-СА3-4/01	<20.0	<b>27.42</b>
8	Нитрит (NO <sub>2</sub> ), мг/л / Nitrite, mgN/l /	MNS ISO 4431:2005	-	0.00
9	Нитрат (NO <sub>3</sub> ), мг/л / Nitrate, mgN/l /	MNS ISO 7890-3:2001	-	0.20


Шинжилгээ гүйцэтгэсэн /Test performed by/:  
Химич /Chemist/

Хянасан /Approved/:

Лабораторийн эрхлэгч /Head of laboratory/


Н. Халиунаа / K.Naliuna.N/

Б. Хулагчин / K.hulagchin B.MSc/

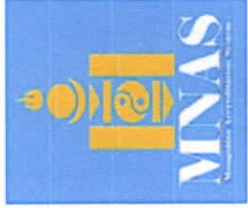

**ХЯНАЛТЫН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ**  
/Central inspection laboratory/

Улаанбаатар хот Баянгол дүүрэг 2-р хороо  
Чингунжавын гудамж Утас:70180075

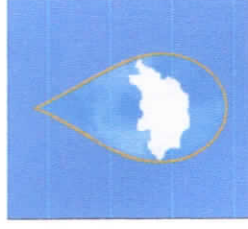

**“МОНГОЛ – УС” ТӨҮГ**  
/MONGOL-US/

**СОРИЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС**  
/ Test result of accredited laboratory /

**TL 092**  
**MNS ISO 17025**

Захиалагчийн нэр /Customer name/: “Илт Гоулд” ХХК

Дээжний дугаар /Test number/	Дээжний хаяг, байршил /Sample location/		Уст цэгийн төрөл /Type of water/	
№ 507	Илт Гоулд ХХК-ны MV-004412 Ар наймганы алтны шороон орд (технологийн бохирын нуур)		Бохир ус	48°18.19 104°27.35
Дээжний тоо, хэмжээ /Quantity of the sample/	Дээж хүлээн авсан огноо /Date receipt/	Шинжилсэн огноо /Analyzing date/	Хэвлэсэн огноо /Printed date/	Техникийн шаардлага / Technical requirements/ <b>MNS 4943:2015</b>
1.5 л / 1.5 л /	2022.05.09	2022.05.11-05.27	2022.05.31	Шинжээний аргын стандарт /Test method/ <b>MNS ISO 11885:2011 /CPI/</b>

№	Үзүүлэлт /Parameters/	ЗДХ /Technical specification/ мг/л	Үр дүн /Test result/	№	Үзүүлэлт /Parameters/	ЗДХ /Technical specification/ мг/л	Үр дүн /Test result/
1	Манган, ( Mn ) мг/л /Manganese, Mn, mg/L /	<0.5	<0.005	11	Хөнгөнцагаан, (Al), мг/л /Aluminum, Al, mg/L /	<0.5	<0.005
2	Никель, ( Ni ) мг/л /Nickel, Ni, mg/L /	<0.2	<0.005	12	Лити, ( Li ) мг/л /Lithium, Li, mg/L /	-	<0.005
3	Зэс, ( Cu ) мг/л /Copper, Cu mg/L /	<1.0	<0.005	13	Бари, ( Ba ) мг/л /Barium, Ba, mg/L /	<1.5	<0.005
4	Кадми, ( Cd ) мг/л /Cadmium, Cd mg/L /	<0.03	<0.005	14	Мөнгө, ( Ag ) мг/л /Silver, S, mg/L /	-	<0.005
5	Кобальт, ( Co ) мг/л /Cobalt, Co, mg/L /	<0.02	<0.005	15	Бор, ( B ) мг/л / Bor, B, mg/L /	-	0.0061
6	Хар тугалга, Pb мг/л /Lead, Pb mg/L /	<0.1	0.015	16	Галли, ( Ga ) мг/л /Gallium, Ga, mg/L /	-	0.002
7	Цайр, ( Zn ) мг/л /Zinc, Zn, mg/L /	<3.0	0.014	17	Стронци, ( Sr ) мг/л /Strontium, Sr, mg/L /	<2.0	<0.005
8	Нийт хром ( Cr ) мг/л /Chromium, Cr, mg/L /	<0.3	<0.005	18	Инди, ( In ) мг/л /Indium, In, mg/L /	-	<0.005
9	Нийт төмөр ( Fe ) мг/л /Iron, Fe, mg/L /	<1.0	0.0061	19	Талли, Та мг/л / Tallium, Tl mg/L /	-	0.001
10	Бисмут, ( Bi ) мг/л /Bismuth, Bi, mg/L /	<0.001	0.0003	20	Ванади, V мг/л / / Vanadium, V mg/L /	<0.1	<0.005

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн /Test performed by/:

Химич /Chemist/..... Д. Урантэс / Urantes D /

Хянасан /Approved/:

Лабораторийн эрхлэгч/ Head of laboratory/..... Б. Хулаагчин / Khulagchin B MSc/




**Хуудас 1/1**



# УСНЫ ХЯНАЛТЫН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

/Central inspection laboratory/

Улаанбаатар хот Баангол дүүрэг 2-р хороо Чингүнжавын гудамж  
Утас:70180075

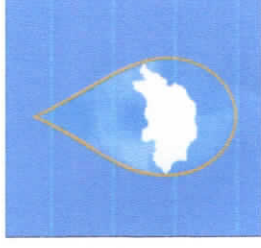

# ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС

/ Test result of accredited laboratory /

TL 092

MNS ISO 17025

'МОНГОЛ – УС" ТӨҮГ  
/MONGOL-US/

Захиалагчийн нэр /Customer name/ : "Илт Гоулд" ХХК

Шинжилгээний тодорхойлолт /Analysis type/	Дээжний дугаар /Test number/	Дээжний хаяг, байршил /Sample location/	Уст цэгийн төрөл /Type of water/
Цэвэр усны микробиологи	№506	"Илт Гоулд" ХХК-ны Ар наймганы уурхай MV-004412, ундны ус, (шүүлтүүргүй)	Гүний худаг 48° 18 36 104° 27 31

Дээжний хэмжээ /Quantity of sample/	Дээж хүлээн авсан огноо /Receiving date/	Шинжилсэн огноо /Analyzing date/	Хэвлэсэн огноо /Printed date/	Техникийн шаардлага /Technical requirements/
0.5 л / 0.5l /	2022.05.09	2022.05.09-05.12	2022. 05.12	<b>MNS 0900:2018</b>

№	Шинжилсэн үзүүлэлт, хэмжих нэгж /Parameters/	Шинжилсэн огноо /Analyzing date/	Хэвлэсэн огноо /Printed date/	*ЗДХ /Technical specification/	Үр дүн /Test result/
1	Нийт нянгийн тоо- /Total number of microorganisms/ Colony-Forming Unit, CFU		MNS ISO 6222:1998	<100	0
2	Гэдэсний бүлгийн савханцар, халуунд төсвөртэй гэдэсний бүлгийн савханцар /Coliforms organisms, Thermotolerant coliform organisms and E.coli/		MNS (ISO) 9308-2:1998	Илрэхгүй Undetect	Илрээгүй Undetected
3	Гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч бичил биетэн- Salmonella, Shigella /Pathogenic organisms- Salmonella, Shigella/		MNS 6340:03	Илрэхгүй Undetect	Илрээгүй Undetected
4	Сульфид задлагч агааргүйтэн -Cl.perfringens /Sulfide-reducing anaerobes- /Cl.perfringens/		MNS 6461-1:1999	Илрэхгүй Undetect	Илрээгүй Undetected
5	Псевдомонас аерогиноза- /Pseudomonas aeruginosa/		MNS 6546:2015	Илрэхгүй Undetect	Илрээгүй Undetected

\* ЗДХ- Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн /Test performed by/:

Микробиологич /Microbiologist/


.....Д. Оюунтуяа /Oyuntuuya.D/

Хянасан /Approved/:

Лабораторийн эрхлэгч /Head of laboratory/.....


..... Б. Хулагчин /Khulagchin B.MSc/



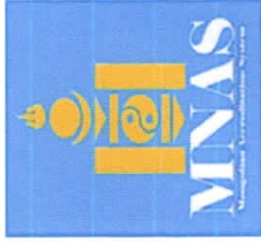

**УСНЫ ХЯНАЛТЫН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ**  
/Central inspection laboratory/

Улаанбаатар хот Баянгол дүүрэг 2-р хороо Чингүнжавын гудамж  
Утас:70180075

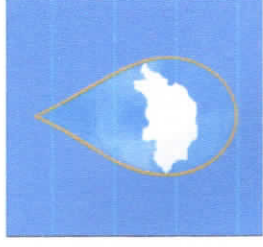

**“МОНГОЛ – УС” ТӨҮГ**  
/MONGOL-US/

**ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН  
СОРИЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС**  
/ Test result of accredited laboratory /

**TL 092**  
**MNS ISO 17025**

Захиалагчийн нэр / Customer name /: “Илт гоулд” ХХК

Шинжилгээний тодорхойлолт /Analysis type/	Дээжний дугаар /Test number/	Дээжний хаяг, байршил /Sample location/	Уст цэгийн төрөл /Type of water/
Цэвэр усны хими	№ 506	“Илт гоулд” ХХК-ны Ар наймганы уурхай MV 004412 Ундны ус /шүүлүүргүй/	Гүний худаг N48°18'36" 104°27'31"

Дээжний хэмжээ /Quantity of sample/	Дээж хүлээн авсан огноо /Receiving date/	Шинжилсэн огноо /Analyzing date/	Хэвлэсэн огноо /Printed date/	Техникийн шаардлага /Technical requirements/
1.5 л/ 1.5l	2022.05.09	2022.05.13	2022.05.16	<b>MNS 0900:2018</b>

№	Үзүүлэлт /Parameters/	Шинжлэх аргын стандарт /Test method/	Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ /Technical specification/	Үр дүн / Test result/
1	pH-Усны орчин /Hydrogen ions/	MNS ISO 10523-2001	6.5-8.5	7.96
2	Цахилгаан дамжуулах чанар, мСм/см /Electrical conductivity/	MNS ISO 7888:1999	<1.0	0.68
3	Ерөнхий хатуулаг, мг-экв/л /Total hardness, mg-eq/L/	MNS ISO 6059:2005	<7.0	5.92
4	Кальци, (Ca <sup>2+</sup> ) мг/л /Calcium ion, mg/L/	MNS 1097:1970	<100.0	70.14
5	Магни, (Mg <sup>2+</sup> ) мг/л /Magnesium ion, mg/L/	MNS 1097:1970	<30.0	29.40
6	Карбонат, (CO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) мг/л /Carbonate ion, mg/L/	MNS ISO 9963-1:2005	-	0.05
7	Хлорид, (Cl <sup>-</sup> ) мг/л /Chloride ion, mg/L/	MNS ISO 9297:2005	<350.0	45.38
8	Гидрокарбонат, (HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) мг/л /Hydrocarbon ion, mg/L/	MNS ISO 9963-1:2005	-	259.30
9	Нитрит, (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) мг/л /Nitrite ion, mg/L/	MNS 4431-2005	<1.0	0.00
10	Нитрат, (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) мг/л /Nitrate ion, mg/L/	MNS ISO 7890-3:2001	<50.0	1.70
11	Төмөр, (Fe <sup>3+</sup> ) мг/л /Ferrium ion, mg/L/	MNS 4430:2005	<0.3	0.02
12	Сульфат, (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ) мг/л /Sulfate ion, mg/L/	MNS 6271:2011	<500.0	63.60
13	Хуурай үлдэгдэл, мг/л /TDS, mg/L/	MNS 4423:1997	<1000.0	373.00
14	Натри +Кали, (Na <sup>+</sup> , K <sup>+</sup> ) /Sodium+Potassium ion, mg/L/	MNS 1097:1970	<200	22.13
15	Аммони, (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) мг/л /Ammonia ion, mg/L/	MNS 1097:1970	<1.5	0.07

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн /Test performed by/:

Химич /Chemist/

Д. Урантэс /Urantes. D/

Хянасан /Approved/:

Лабораторийн эрхлэгч /Head of laboratory/

Б. Хулагчин /Khulagchin.B MSc/

Хуудас/ page: 1/1

Энэхүү сорилтын дүн нь тухайн дээжний хувьд хүчинтэй. The test result report is applicable to the sample/  
Сорилтын лабораторийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлахыг хориглоно. /It is prohibited to reproduce the results without laboratory authorization/

**ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН**

ЗАХИАЛГА №: 2022/854-2

ЗАХИАЛАГЧИЙН НЭР: ИЛТ ГОУЛД ХХК

ДЭЭЖИЙН ТӨРӨЛ, ТОО: Хөрс, 1

ДЭЭЖЛЭЛТ ХИЙСЭН ГАЗАР: Төв аймаг, Заамар сум, Ар наймганы уурхай MV-004412

№	ЛАБОРАТОРИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ	ЭЛЕМЕНТ, %					ЭЛЕМЕНТ, мг/кг				
				Al*	Ca	Mg	K	Fe <sub>минт</sub>	As	Ba*	Be	Bi	Cd
1	Л-8766	ШТС	хөрс	6.87	3.00	1.21	1.63	3.19	39.06	424.8	<5.0	<10.0	<1.0
			MNS5850:2019	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	3.00

№	ЛАБОРАТОРИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ	ЭЛЕМЕНТ, мг/кг									
				Co	Cr	Cu	La	Li	Mn	Mo	Ni	P	Pb
1	Л-8766	ШТС	хөрс	21.83	77.98	34.04	24.63	34.64	592.0	<5.0	41.85	586.6	9.91
			MNS5850:2019	50.00	150.0	100.0	-	-	-	5.0	150.0	-	100.0

№	ЛАБОРАТОРИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ	ЭЛЕМЕНТ, мг/кг							
				Sb	Se	Sr*	Ti	V	Y	Zn	Zr*
1	Л-8766	ШТС	хөрс	<10.0	7.08	261.7	5443	109.6	22.80	76.37	61.67
			MNS5850:2019	10.00	800.0	-	150.0	-	300.0	-	-

Дэд захирал С.Туул, PhD

Тайлбар: \*-Бүрэн задрахгүй. /Хагас тоон утга/

Шинжилгээнд ирүүлсэн дээжийг 1 сар хүртэл хугацаагаар хадгална.

Сорилтын үр дүн зөвхөн тухайн дээжинд хамаарна. Дээжлэлтийн талаарх асуудлыг манай лаборатори хариуцахгүй болно.

ХҮЛЭЭН АВСАН ОГНОО: 2022.05.11

ДЭЭЖ БОЛОВСРУУЛАЛТ: хийгдээгүй

ШИНЖИЛСЭН ОГНОО: 2022.05.20

ХУУДАСНЫ ТОО: 1

*Хамтран ажилласан таньд талархлаа.*

Хуудас 1-1

**ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН**

ЗАХИАЛГА №: 2022/854-1

ЗАХИАЛАГЧИЙН НЭР: ИЛТ ГОУЛД ХХК

ДЭЭЖИЙН ТӨРӨЛ, ТОО: **Хөрс, 1**

ДЭЭЖЛЭЛТ ХИЙСЭН ГАЗАР: Төв аймаг, Заамар сум, Ар наймганы уурхай MV-004412

№	ЛАБОРАТОРИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ	ЭЛЕМЕНТ, %					ЭЛЕМЕНТ, мг/кг				
				Al*	Ca	Mg	K	Fe <sub>total</sub>	As	Ba*	Be	Bi	Cd
1	Л-8765	Засварын талбай	хөрс	7.00	3.04	1.24	1.49	3.14	21.80	416.2	<5.0	<10.0	<1.0
MNS5850:2019				-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	3.00

№	ЛАБОРАТОРИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ	ЭЛЕМЕНТ, мг/кг									
				Co	Cr	Cu	La	Li	Mn	Mo	Ni	P	Pb
1	Л-8765	Засварын талбай	хөрс	19.70	83.15	30.26	18.02	30.63	587.0	<5.0	37.23	586.9	6.68
MNS5850:2019				50.00	150.0	100.0	-	-	-	5.0	150.0	-	100.0

№	ЛАБОРАТОРИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ	ЭЛЕМЕНТ, мг/кг							
				Sb	Se	Sr*	Ti	V	Y	Zn	Zr*
1	Л-8765	Засварын талбай	хөрс	<10.0	<5.0	262.2	5423	109.0	21.54	72.31	59.11
MNS5850:2019				10.00	-	800.0	-	150.0	-	300.0	-

Дэд захирал  С.Туул, PhD

Тайлбар: \*-Бүрэн задрахгүй. /Хягас тоон утга/

Шинжилгээнд ирүүлсэн дээжийг 1 сар хүртэл хугацаагаар хадгална.

Сорилтын үр дүн зөвхөн тухайн дээжинд хамаарна. Дээжлэлтийн талаарх асуудлыг манай лаборатори хариуцахгүй болно.

ХҮЛЭЭН АВСАН ОГНОО: 2022.05.11

ДЭЭЖ БОЛОВСРУУЛАЛТ: хийгдээгүй

ШИНЖИЛСЭН ОГНОО: 2022.05.20

ХУУДАСНЫ ТОО: 1

*Хамтран ажилласан таньд талархлаа.*





ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АКАДЕМИ  
ГАЗАРЗҮЙ ГЕОЭКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН  
ХӨРСНИЙ ЛАБОРАТОРИ

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг,  
7-р хороо, Эрхүүгийн гудамж, 11-р хороолол  
Утас: +976 99141955  
E-mail: soillab.igg@gmail.com

Хөрсний задлан шинжилгээний дүн

Дээж авсан газрын нэр:

Төв аймаг, Заамар сум, Бумбат-1, Бумбат-2,  
Бага наймганы хөндийн алтны шороон орд, MV-020484

Дээж шинжлүүлсэн байгуулага, хувь хүн: "Илт Гоулд" ХХК

Шинжилгээ хийсэн огноо: 2022 он 05 сар 16

Хөрсний химийн үндсэн шинж

№	Дээжний дугаар	Дээж авсан Солбилцол	pH <sub>H<sub>2</sub>O</sub> (1:5)	CaCO <sub>3</sub> %	Ялзмаг %	EC <sub>5</sub> dS/m	Хөдөлгөөнт, мг/100г	
							P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O
1	Шимт хөрс	48 16 35 104 28 44	7.34	0.00	2.301	0.144	1.89	21.3

Хөрсний механик бүрэлдэхүүн

№	Дээжний дугаар	Дээж авсан Солбилцол	Ширхэгийн хэмжээ, % ( мм-ээр)	
			Элс (2-0.05мм)	Тоос (0.05-0.002мм)
1	Шимт хөрс	48 16 35 104 28 44	32.3	52.7

Товч дүгнэлт:

Хөрс нь сул шүлтлэг урвалын орчинтой, карбонатгүй, ялзмагийн агууламжаар дунд зэрэг, цахилгаан дамжуулах чанар бага буюу давсжилтгүй, хөдөлгөөнт фосфор болон калийн хангамжаар дунд зэрэг, механик бүрэлдэхүүн шавранцар. Хөрсний үржил шимийн ерөнхий түвшин дундаж.

Шинжилгээний арга

pH, EC-MNS ISO 10390:2001- Ионометр, кондуктометр

CaCO<sub>3</sub>-Кальциметр (10% HCl)

Ялзмаг-Тюрин (Walkley & Black)

Хөдөлгөөнт фосфор, кали-Спектрофотометр, Дөлен фотометр-Мачигин (1% (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>)

Хөрсний механик бүрэлдэхүүн-Гидрометрийн арга

Хөрсний лабораторийн эрхлэгч, доктор  Х.Золжаргал





**ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АКАДЕМИ  
ГАЗАРЗҮЙ ГЕОЭКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН  
ХӨРСНИЙ ЛАБОРАТОРИ**

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг,  
7-р хороо, Эрхүүгийн гудамж, 11-р хороолол  
Утас: +976 99141955  
E-mail: soillab.igg@gmail.com

**Хөрсний задлан шинжилгээний дүн**

**Дээж авсан газрын нэр:**

Төв аймаг, Заамар сум, Бумбат-1, Бумбат-2,

**Дээж шинжлүүлсэн байгууллага, хувь хүн:** "Илт Гоулд" ХХК

Бага наймганы хөндийн алтны шороон орд, МУ-019938

**Шинжилгээ хийсэн огноо:**

2022 он 05 сар 16

**Хөрсний химийн үндсэн шинж**

№	Дээжний дугаар	Дээж авсан Солбилцол	pH <sub>H<sub>2</sub>O</sub> (1:5)	CaCO <sub>3</sub> %	Ялзмаг %	EC <sub>5</sub> dS/m	Хөдөлгөөнт, мг/100г	
							P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O
1	Шимт хөрс	48 15 29 104 29 17	7.14	0.73	2.715	0.275	2.12	20.8

**Хөрсний механик бүрэлдэхүүн**

№	Дээжний дугаар	Дээж авсан Солбилцол	Ширхэгийн хэмжээ, % ( мм-ээр)	
			Элс (2-0.05мм)	Тоос (0.05-0.002мм)
1	Шимт хөрс	48 15 29 104 29 17	46.9	36.6

**Товч дүгнэлт:**

Хөрс нь саармаг урвалын орчинтой, бага зэрэг карбонаттай, ялзмагийн агууламжаар дунд зэрэг, цахилгаан дамжуулах чанар бага буюу давсжилтгүй, хөдөлгөөнт фосфор болон калийн хангамжаар дунд зэрэг, механик бүрэлдэхүүн хөнгөн шавранцар. Хөрсний үржил шимийн ерөнхий түвшин дундаж.

**Шинжилгээний арга**

pH, EC-MNS ISO 10390:2001- Ионметр, кондуктометр

CaCO<sub>3</sub>-Кальциметр (10% HCl)

Ялзмаг-Тюрин (Walkley & Black)

Хөдөлгөөнт фосфор, кали-Спектрофотометр, Делен фотометр-Мачигин (1% (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>)

Хөрсний механик бүрэлдэхүүн-Гидрометрийн арга



Хөрсний лабораторийн эрхлэгч, доктор Х.Золжаргал





ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АКАДЕМИ  
ГАЗАРЗҮЙ ГЕОЭКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН  
ХӨРСНИЙ ЛАБОРАТОРИ

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг,  
7-р хороо, Эрхүүгийн гудамж, 11-р хороолол  
Утас: +976 99141955  
E-mail: soillab.lgg@gmail.com

Хөрсний задлан шинжилгээний дүн

Дээж авсан газрын нэр: Төв аймаг, Заамар сум, MV-20484 алтны шороон орд (2021 оны биологи хийсэн талбайн шимт хөрс)

Дээж шинжлүүлсэн байгуулага, хувь хүн: "Илт Гоулд" ХХК  
Шинжилгээ хийсэн огноо: 2022 он 09 сар 01

Хөрсний химийн үндсэн шинж

№	Дээжний дугаар	Дээж авсан Солбилцол	pH <sub>H2O</sub> (1:5)	CaCO <sub>3</sub> %	Ялзмаг %	EC <sub>5</sub> dS/m	Хөдөлгөөнт, мг/100г	
							P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O
1	шимт хөрс	48 17 0 104 28 20	7.69	4.73	4.335	0.157	2.77	24.6

Хөрсний механик бүрэлдэхүүн

№	Дээжний дугаар	Дээж авсан Солбилцол	Ширхэгийн хэмжээ, % ( мм-ээр)	
			Элс (2-0.05мм)	Тоос (0.05-0.002мм)
1	шимт хөрс	48 17 0 104 28 20	49.7	34.4

Товч дүгнэлт:

Хөрс нь сул шүлтлэг урвалын орчинтой, дунд зэрэг карбонатлаг, ялзмагийн агууламжаар дунд зэрэг, цахилгаан дамжуулах чанар бага буюу давсжилтгүй, хөдөлгөөнт фосфор болон калийн хангамжаар дунд зэрэг, механик бүрэлдэхүүн хөнгөн шавранцар. Хөрсний үржил шимийн ерөнхий түвшин дундаж.

Шинжилгээний арга

pH, EC-MNS ISO 10390:2001- Ионометр, кондуктометр  
CaCO<sub>3</sub>-Кальциметр (10% HCl)  
Ялзмаг-Тюрин (Walkley & Black)  
Хөдөлгөөнт фосфор, кали-Спектрофотометр, Делен фотометр-Мачигин (1% (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>)  
Хөрсний механик бүрэлдэхүүн-Гидрометрийн арга



Хөрсний лабораторийн эрхлэгч, доктор Х.Золжаргал Х.Золжаргал



**ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АКАДЕМИ  
ГАЗАРЗҮЙ ГЕОЭКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН  
ХӨРСНИЙ ЛАБОРАТОРИ**

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг,  
7-р хороо, Эрхүүгийн гудамж, 11-р хороолол  
Утас: +976 99141955  
E-mail: soillab.IGG@gmail.com

**Хөрсний задлан шинжилгээний дүн**

**Дээж авсан газрын нэр:**

Төв аймаг, Заамар сум, MV-19938 алтны  
шороон орд шимт хөрс

**Дээж шинжлүүлсэн байгуулага, хувь хүн:**

"Илт Гоулд" ХХК

**Шинжилгээ хийсэн огноо:**

2022 он 09 сар 05

**Хөрсний химийн үндсэн шинж**

№	Дээжний дугаар	Дээж авсан Солбилцол	pH <sub>H<sub>2</sub>O</sub> (1:5)	CaCO <sub>3</sub> %	Ялзмаг %	EC <sub>5</sub> dS/m	Хөдөлгөөнт, мг/100г	
							P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O
1	ШИМТ ХӨРС	48 15 24 104 29 24	7.76	2.73	4.186	0.135	2.89	25.3

**Хөрсний механик бүрэлдэхүүн**

№	Дээжний дугаар	Дээж авсан Солбилцол	Ширхэгийн хэмжээ, % ( мм-ээр)	
			Элс (2-0.05мм)	Тоос (0.05-0.002мм)
1	ШИМТ ХӨРС	48 15 24 104 29 24	39.5	41.0

**Товч дүгнэлт:**

Хөрс нь сул шүлтлэг урвалын орчинтой, дунд зэрэг карбонатлаг, ялзмагийн агууламжаар дунд зэрэг, цахилгаан дамжуулах чанар бага буюу давжилтгүй, хөдөлгөөнт фосфор болон калийн хангамжаар дунд зэрэг, механик бүрэлдэхүүн хөнгөн шавранцар. Хөрсний үржил шимийн ерөнхий түвшин дундаж.

**Шинжилгээний арга**

pH, EC-MNS ISO 10390:2001- Ионометр, кондуктометр

CaCO<sub>3</sub>-Кальциметр (10% HCl)

Ялзмаг-Тюрин (Walkley & Black)

Хөдөлгөөнт фосфор, кали-Спектрофотометр, Делен фотометр-Мачигин (1% (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>)

Хөрсний механик бүрэлдэхүүн-Гидрометрийн арга



Хөрсний лабораторийн эрхлэгч, доктор (Ph.D.) X. Золжаргал

ЗАСАГ ДАРГА



**Хог хаягдлын гэрээ**

2022 оны 04-р сарын 29-ны өдөр

Дугаар 17

Гэрээний зорилго :

Монгол улсын Хог хаягдлын тухай хуулийг хэрэгжүүлж хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх хортой нөлөөлөлийг арилгах, түүнээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хог хаягдлыг бууруулах ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, хадгалах, дахин боловсруулах эргүүлэн ашиглах, устгах зорилготой.

Гэрээний эрх зүйн үндэслэл :

- Монгол Улсын хог хаягдлын тухай хууль
- Монгол Улсын Ариун цэврийн тухай хууль

Гэрээ байгуулагч талууд :

Нэг талаас Төв аймгийн Заамар сумын ЗДТГ-ыг төлөөлж Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч Г.Ган-Очир, нөгөө талаас “Илт гоулд” ХХК-ийн геологич Н.Найдан нар 2022 оны 4 дүгээр сарын 29-с 2022 оны 12-р сарын 31-ийг хүртэлх хугацаатайгаар энэхүү гэрээг байгуулав.

### **НЭГ. ААН байгууллагын эрх үүрэг**

1. Монгол Улсын “Хог хаягдалын тухай хуулийн 19, 20-р зүйлийн заалт, Заамар сумын ИТХ-ын 2021 оны 11-р сарын 19-ны өдрийн 01 дугаартай тогтоолыг үндэслэн хог хаягдал гаргасаны төлбөрт жилд 1.000.000 /нэг сая төгрөг/ төгрөгийг хог хаягдлын үйлчилгээний санд буюу /Төрийн сан банк/-ны 100141300947 тоот дансанд шилжүүлж байна.
2. ААН, байгууллага, нөхөрлөл өөрийн ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хогийг тогтсон хугацаанд цэвэрлэх, тээвэрлэх, хог хаягдалын талаархи дүрэм, журам, стандартын шаардлагыг хангаж зориулалтын цэгт хаяж байх.
3. Аюултай хог хаягдлыг аюултай хог хаягдлын төвлөрсөн байгууламж, эсхүл тогтоосон цэгт зөөн тээвэрлэх буюу булшлах.
4. ААН, байгууллага, нөхөрлөл, үйлдвэр, үйлчилгээний явцад үүсдэг хог хаягдлын хэмжээ түүний тухай мэдээллийг сумын ЗДТГ-т үнэн зөв мэдээлж байх.
5. Хог хаягдалын ангилан хаях талаар зохих мэдээллийг ажилтандаа эзэмшүүлж аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг ханган ажиллах.

## ХОЁР.Сумын ЗДТГ-н эрх үүрэг

1. Монгол Улсын хог хаягдалын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийг үндэслэн ААН, нөхөрлөл, байгууллагаас хог хаягдал гаргасан төлбөр нэхэмжилж авна.

2. Хуулиар олгосон эрхийн дагуу ААН, байгууллага өөрийн Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдалын хэмжээ түүний талаар өгч буй мэдээлэл, орчны ариун цэврийн байдалд хяналт тавьж шаардлага тавих эрхтэй.

3. Хог хаягдалыг ил асгах, орчин тойрныг бохирдуулах, ариун цэврийн шаардлага хангаагүй нөхцөлд эрүүгийн харицлага хүлээлгэхээргүй бол “Зөрчлийн тухай” хуулийн дагуу хуулийн хариуцлага хүлээлгэнэ.

### Гурав.Бусад


1. Монгол улсын хог хаягдлын тухай хуульд өөрчлөлт орсон тохиолдолд төлбөрийн хэмжээг харилцан тохиролцож гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулна.

Гэрээ байгуулсан:

Төв аймаг Заамар сумын  
БӨХУ-ын байцаагч



Г.Ган-Очир

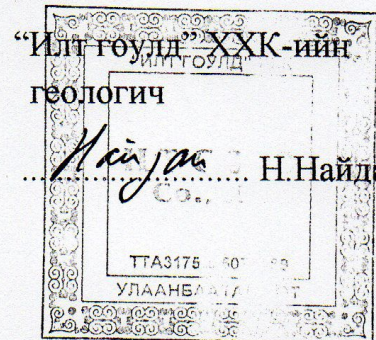

Н.Найдан

Байгаль орчин, аялал жуучлалын сайдын 2018 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн А\21 дугаар тушаалын 6 дугаар хавсралт

**АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДАЛ ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭГЧИЙН ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ**

"*Улаанбаатар*..." ХХК

1. Тайлангийн жил 202201

2. Аюултай хог хаягдал устгах үйл ажиллагаа эрхлэгчийн талаарх мэдээлэл:

Бүртгэлийн дугаар: 0000027  
 Аж ахуйн нэгжийн нэр: Алтан Оршихуй Групп ХХК  
 Байгууламжийн нэр: "Ахуй мандал" дахиварын үйлдвэр  
 Байгууламжийн хаяг:  
 Аймаг\хот: Улаанбаатар хот  
 Сум\дүүрэг: Багахангай дүүрэг  
 Баг\хороо: 01-р хороо  
 Гудамж, дугаар: Химийн гудамж үйлдвэрийн байр


3. Аюултай хог хаягдал устгуулагчийн (Үүсгэгчийн) талаар мэдээлэл:

Бүртгэлийн дугаар: \_\_\_\_\_

Аж ахуй нэгжийн нэр: *Улаанбаатар*... ХХК

4. Усгасан хог хаягдалын мэдээлэл (Устгасан мэдээлэлийг 2-р хуудаст хавсаргав)


№	Код						Аюултай хог хаягдалын нэр	Устгасан хэмжээ	Хэмжих нэгж	Устгасан арга
	1	3	0	1	0	5				
1	1	3	0	1	0	5	Хлор агуулаггүй эрдсийн гидравлик тос			дахин боловсруулсан
2					0	6	Нийлэг гидравлик тос			
3					0	7	Био задралд түргэн ордог гидравлик тос			
4					0	8	Бусад төрлийн гидравлик тос			
5	1	3	0	2	0	1	ХХХайрцагны болон тосолгооны хлор эрдсийн тос			
6					0	2	ХХХайрцагны болон тосолгооны хлор агуулаггүй эрдсийн тос			
7					0	3	ХХХайрцагны болон тосолгооны нийлэг тос			
8					0	4	ХХХайрцагны болон тосолгооны бусад тос			
9					0	5	ХХХайрцагны болон тосолгооны бусад тос			

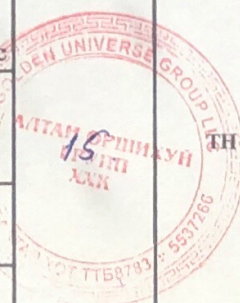



10	1	3	0	3	0	3	Хлор агуулаагүй тусгаарлагч болон дулаан дамжуулагч эрдэсийн тос			
11					0	4	Нийлэг тусгаарлагч болон дулаан дамжуулагч тос			
12					0	6	Бусад төрлийн тусгаарлагч болон дулаан дамжуулагч тос	=	тн	
13	1	3	0	5	0	1	Түлшний тос дизель		тн	
14					0	3	Бусад түлш (хольмог орно)	←	тн	
Нийт хүлээн авсан дүн								15	0	тн

5. Тайлан гаргасан албан тушаалтны мэдээлэл:

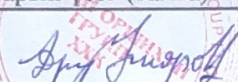Гарын үсэг (тамга)	Овог нэр, албан тушаал	Огноо
	Д.Ариунмөрөн \Байгаль орчин, аюултай хаягдал хариуцсан ажилтан\	2022-08-19



**УУЛ УУРХАЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ УЛМААС ЭВДЭРСЭН ГАЗРЫН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН  
2022 ОНЫ ЖИЛИЙН МЭДЭЭ**

**1. АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ХАЯГИЙН ХЭСЭГ**

Регистрийн дугаар	5973189		
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр	ИЛТГОУЛД		
<b>Байршил</b>	Нэр	Код	
Аймаг, нийслэл	Төв		
Сум, дүүрэг	Заамар сум Хайлааст баг		

**2. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ**

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар	MV-020484, /019938/
Тусгай зөвшөөрлийн талбай, га	630.1
Ашиглалт эхэлсэн он, сар, өдөр	2017.05.25
Ашигт малтмалын төрөл	Алт
Ашиглалтын төрөл	Ил уурхай олборлолт /Шороон орд/

**3. УУЛ УУРХАЙН АШИГЛАЛТ**

Үзүүлэлт	МД	Хэмжих нэгж	Нийт		Тайланд онд (ашиглалт хийсэн)
			1	2	
<b>А</b>	<b>Б</b>	<b>В</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	
Олборлолтод өртсөн нийт талбай	1	-	84.7	10.5	
Ашигласан талбай	2	га	0.0	0	
	3	МЯН.М <sup>3</sup>	0.0	0	
Хаягдал чулуулгийн овоолго	4	га	0.0	0	
	5	МЯН.М <sup>3</sup>	0.0	0	
Хөрсний овоолго	6	га	0.0	0	
	7	МЯН.М <sup>3</sup>	0.0	0	

4. УУЛ УУРХАЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ

Үзүүлэлт	МД	Хэмжих нэгж	Нийт	Техникийн		Биологийн
				1	2	
<b>А</b>	<b>Б</b>	<b>В</b>	<b>1</b>			<b>3</b>
Байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд заасан нөхөн сэргээлт хийх нийт талбайн хэмжээ	10	га	0	67.11		67.11
Тайлант онд нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөсөн талбай	11	мян.м <sup>3</sup>	0	0		х
	12	га	0	10.0		8.0
	13	мян.м <sup>3</sup>	0	0		х
Нөхөн сэргээлт нийт хийсэн талбай, мөр14 ≥ мөр16, мөр15 ≥ мөр17	14	га	0	84.4		60.1
	15	мян.м <sup>3</sup>	0	0		х
Тайлант онд нөхөн сэргээлт хийсэн талбай	16	га	0	19.5		20
	17	мян.м <sup>3</sup>	0	0		х
Нөхөн сэргээлт хийхэд зарцуулсан нийт зардал,	18	мян.төг	2231771.3	х		х
Тайлант онд нөхөн сэргээлт хийхэд зарцуулсан	19	мян.төг	73,371.30		43,051.30	30,320.00
Байршуулсан нөхөн сэргээлтийн баталгааны нийт мөнгөн	20	мян.төг	33655.5		х	х
Тайланд онд байршуулсан нөхөн сэргээлтийн	21	мян.төг	9455.5		х	х
Байгаль хамгаалахад зарцуулсан нийт зардал,	22	мян.төг	2209480.5		х	х
Тайланд онд байгаль хамгаалахад зарцуулсан	23	мян.төг	27563.2		х	х

Захирал..... / Б.Байгалмаа/

ТАМГА

Нягтлан бодогч..... / Г.Батбанди /

2022 оны 11 -р сарын 02 -ны өдөр